



Свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.34.011.А № 35954  
Регуляторы микропроцессорные измерительные МЕТАКОН от 08.07.2019 г.  
Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию и метрологии № 1509 от 03.07.2019 г.  
Регистрационный № 17977-09.  
Срок действия до 03.07.2024 г.



**Регуляторы  
микропроцессорные  
измерительные**

**МЕТАКОН-613**

**Руководство по эксплуатации**

ПИМФ 421243.045 РЭ

Версия 6.0

**НПФ КонтрАвт**

Данную продукцию можно приобрести в компании  
ООО МТД проект Телефон: +7(495)989-22-74  
E-mail: info@mtd-proekt.ru

## Содержание


1 Назначение .....	2
2 Технические характеристики .....	4
3 Устройство и работа прибора.....	8
4 Размещение, монтаж и подключение прибора .....	23
5 Подготовка прибора к работе.....	27
6 Использование прибора по назначению .....	32
7 Порядок применения приборов серии МЕТАКОН в опасном производстве.....	50
8 Техническое обслуживание прибора .....	56
9 Возможные неисправности и меры по их устранению .....	57
10 Правила транспортирования и хранения .....	58
11 Гарантии изготовителя .....	59
Приложение А Регуляторы микропроцессорные измерительные МЕТАКОН Методика поверки ПИМФ.421243.010 МП.....	60

Настоящее **Руководство по эксплуатации** предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, эксплуатацией, техническим обслуживанием и проверкой регулятора измерительного микропроцессорного **МЕТАКОН-613** (в дальнейшем прибор).

Настоящее **Руководство по эксплуатации** распространяется на приборы модификаций **МЕТАКОН-613-Т-Х-Х** по ПИМФ.421243.010 ТУ.

### Система обозначений

#### МЕТАКОН-613-Т-Х-Х

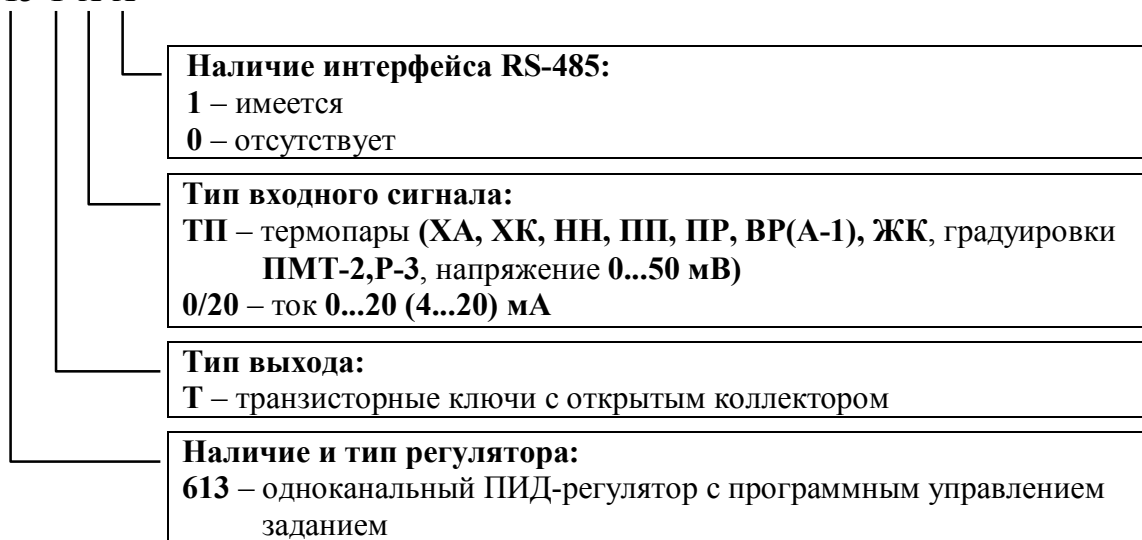

#### Принятые сокращения и обозначения:

**НСХ** – номинально статическая характеристика;

**ТЭП** – термоэлектрический преобразователь;

**Ручное управление** – обозначение режимов работы;

**РУЧ** – обозначение работы индикаторов состояния;

**РЕЖИМ** – обозначение названия кнопки;

**«выбор режима»** – название меню;

**СН1** – информация, отображаемая на цифровом индикаторе;

**Запрещается** – сообщение, требующее особого внимания;

**пуск** – обозначение дискретных входов.

# 1 Назначение

Приборы серии **МЕТАКОН-613** предназначены для построения автоматических одноканальных систем измерения, контроля и регулирования технологических параметров по задаваемому во времени закону (программе). Приборы (в зависимости от модификации) измеряют сигналы термоэлектрических преобразователей и унифицированные сигналы тока и напряжения. Приборы выполняют функции пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД) регулирования с широтно-импульсной модуляцией выходного сигнала.

## 1.1 Области применения

- пищевая, химическая, нефтехимическая промышленность;
- производство строительных материалов;
- термическая обработка материалов, металлургия;
- производство полупроводниковых материалов, синтетических волокон, пластмасс, био- и медпрепаратов;
- лабораторные и научные исследования.

## 1.2 Выполняемые функции

- измерение сигналов ТЭП, преобразование их в соответствии с НСХ и индикация результата измерения в градусах Цельсия;
- встроенная компенсация влияния температуры холодных спаев, программный выбор применяемой термопары (**мод. ТП**);
- масштабирование входного сигнала и отображение результата измерения в единицах физических величин (**мод. ТП, 0/20**);
- ПИД-регулирование с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) выходного сигнала;
- автоматическая настройка параметров ПИД-регулятора;
- автоматический, программный и ручной режимы работы ПИД-регулятора;
- «безударный» переход из ручного режима управления к автоматическому регулированию и обратно;
- сигнализация по двум независимым уровням;
- выдача команд на 3 дискретных выхода блока программного управления синхронно с прохождением участков программы;
- независимое задание состояния дискретных выходов;
- диагностика аварийных ситуаций (в том числе обрывов линии подключения входных сигналов и выхода величины входного сигнала за допустимые для данного датчика пределы);
- сигнализация об аварийных ситуациях, останов регулирования до устранения причин неисправностей;
- запуск на исполнение, останов и продолжение работы программы с помощью сигналов, подаваемых извне на дискретные входы;
- ограничение минимального и максимального значения сигнала управления;

- гальваническая изоляция дискретных входов и всех выходов от измерительных цепей прибора;
- индикация измеренного значения входного сигнала на 4-х разрядном цифровом дисплее;
- задание функций и установка параметров с помощью встроенного пульта с контролем по цифровому дисплею;
- светодиодная индикация состояния выходных сигналов;
- сохранение установленных характеристик прибора в энергонезависимой памяти при отключении питания;
- защита параметров прибора от несанкционированного воздействия путем ввода пароля.

### **1.3 Дополнительные функции для приборов с интерфейсом RS-485 (мод. МЕТАКОН-613-Т-Х-1)**

- передача измеренных значений входных сигналов, а также значений параметров, характеризующих работу прибора, на внешние устройства управления и/или сбора данных по интерфейсу RS-485;
- возможность изменения значений параметров, характеризующих работу прибора, внешними управляющими устройствами с использованием интерфейса RS-485;
- управление и контроль за ходом исполнения программы через интерфейс RS-485.

## 2 Технические характеристики

### 2.1 Входные сигналы

2.1.1 Допустимые типы входных аналоговых сигналов (ГОСТ 26.011-80) и термопар (по ГОСТ Р 8.585-2001), возможные диапазоны измерения, а также пределы допускаемой абсолютной погрешности для каждого диапазона измерения и типа датчика приведены в таблице 2.1.

2.1.2 Прибор имеет один измерительный вход, предназначенный для подачи на него сигналов от первичных датчиков и два дискретных входа, предназначенные для управления исполнением программы внешними ключевыми устройствами.

### 2.2 Точность измерения

#### 2.2.1 Основная погрешность

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения сигналов напряжения и тока в процентах от диапазона измерения входного сигнала составляет  $\pm 0,1 \%$ .

Допустимые типы входных аналоговых сигналов (по ГОСТ 26.011-80) и термопар (по ГОСТ Р 8.585-2001), возможные диапазоны измерения, а также пределы допускаемой абсолютной погрешности для каждого диапазона измерения и типа датчика приведены в таблице. 2.1.

Таблица 2.1

Первичный преобразователь		Диапазоны измерений	Единица отображения индикатора	Абсолютная погрешность измерения (в диапазоне)
Тип	Условное обозначение НСХ			
<b>МЕТАКОН – 613 – Т – ТП</b>				
<b>ТХА</b>	<b>ХА(К)</b>	(-100...+1300) °С	1 °С	$\pm 1,5$ °С (-100...+1300) °С
<b>ТХК</b>	<b>ХК(L)</b>	(-100...+750) °С	1 °С	$\pm 1$ °С (-100...+750) °С
<b>ТНН</b>	<b>НН(N)</b>	(-100...+1300) °С	1 °С	$\pm 2$ °С (-100...+200) °С $\pm 1,5$ °С (200...1300) °С
<b>ТПП</b>	<b>ПП(S)</b>	(0... 1600) °С	1 °С	$\pm 9$ °С (0...500) °С $\pm 5$ °С (500...1600) °С
<b>ТПР</b>	<b>ПР(B)</b>	(300... 1700) °С	1 °С	$\pm 14$ °С (300...1000) °С $\pm 5$ °С (1000...1700) °С
<b>ТВР</b>	<b>ВР(A-1)</b>	(0...2200) °С	1 °С	$\pm 4$ °С (0...2000) °С $\pm 5$ °С (2000...2200) °С
<b>ТЖК</b>	<b>ЖК(J)</b>	(-100...+900) °С	1 °С	$\pm 1,5$ °С (-100...0) °С $\pm 1$ °С (0...900) °С
<b>ПМТ-2</b>		(0...500) мкм рт. ст.	0,1 мкм рт. ст.	$\pm 0,15$ мкм рт. ст. $\pm (0...1)$ мкм рт. ст. $\pm 0,5$ мкм рт. ст. $\pm (1...30)$ мкм рт. ст.

Первичный преобразователь		Диапазоны измерений	Единица отображения индикатора	Абсолютная погрешность измерения (в диапазоне)
Тип	Условное обозначение НСХ			
				$\pm 3$ мкм рт. ст. $\pm (30 \dots 90)$ мкм рт. ст. $\pm 17$ мкм рт. ст. $\pm (90 \dots 200)$ мкм рт. ст. $\pm 80$ мкм рт. ст. $\pm (200 \dots 500)$ мкм рт. ст.
<b>Р-3</b>		$(900 \dots 2000) \text{ } ^\circ\text{C}$	$1 \text{ } ^\circ\text{C}$	$\pm 6 \text{ } ^\circ\text{C}$ ( $900 \dots 1200$ ) $^\circ\text{C}$ $\pm 2 \text{ } ^\circ\text{C}$ ( $1200 \dots 1550$ ) $^\circ\text{C}$ $\pm 1 \text{ } ^\circ\text{C}$ ( $1550 \dots 2000$ ) $^\circ\text{C}$
<b>Напряжение</b>		$(0 \dots 50) \text{ мВ}$	$10 \text{ мкВ}$	$\pm 50 \text{ мкВ}$
<b>МЕТАКОН - 613 – Т – 0/20</b>				
<b>Ток</b>		$(0 \dots 20) (4 \dots 20) \text{ мА}$	$10 \text{ мкА}$	$\pm 20 \text{ мкА}$

### 2.2.2 Дополнительная погрешность

Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной ( $23 \pm 5$ )  $^\circ\text{C}$  до любой температуры в пределах рабочих температур на каждые  $10 \text{ } ^\circ\text{C}$  изменения температуры не превышают **0,5** предела допускаемой основной приведенной погрешности измерения.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры холодных спаев (мод. ТП) во всем диапазоне рабочих температур, не превышают  $\pm 1 \text{ } ^\circ\text{C}$ .

**2.2.3 Интервал между поверками ..... 2 года.**

### 2.3 Входное сопротивление:

мод. ТП, не менее..... **100 кОм.**

мод. 0/20..... **100 Ом.**

**2.4 Сопротивление линий подключения первичного датчика, не более..... 100 Ом.**

**2.5 Период опроса входных сигналов..... 1 с.**

### 2.6 Измерительный вход

2.6.1 Измерительный вход приборов рассчитан на подключение первичных датчиков по двухпроводной схеме.

2.6.2 Измерительный вход не имеет гальванической изоляции от общей точки прибора.

2.6.3 Измерительный вход прибора рассчитан на работу только с изолированными источниками сигнала. Использование первичных датчиков, имеющих контакт с корпусом или экраном, не допускается.

## 2.7 Дискретные входы

Прибор имеет идентичные по характеристикам дискретные входы. Команда управления на дискретный вход подается путем его соединения с общей точкой выходных цепей прибора. Дискретные входы имеют схему управления, которая питается от внешнего источника напряжения.

Ток, протекающий через внешнюю коммутирующую цепь, не более .....	10 мА.
Сопротивление внешней коммутирующей цепи, не более .....	100 Ом.
Ток, потребляемый схемой управления дискретными входами от внешнего источника напряжения, не более .....	20 мА.

## 2.8 Выходные сигналы

Транзисторные ключи с открытым коллектором (с общим эмиттером), гальванически изолированные от измерительной части прибора. Схема управления транзисторными ключами питается от внешнего источника напряжения.

Максимальное коммутируемое напряжение .....	30 В.
Максимальный коммутируемый ток .....	150 мА.
Ток, потребляемый схемой управления выходными транзисторными ключами от внешнего источника напряжения, не более .....	10 мА.

## 2.9 Диапазоны задания основных параметров прибора

### 2.9.1 Диапазоны задания параметров ПИД-регулятора:

Зона пропорциональности (без учета положения десятичной точки).....	от 1 до 9999.
Постоянная интегрирования .....	от 0,1 до 500,0 мин.
Постоянная дифференцирования .....	от 0 до 255 с.
Период ШИМ.....	от 1 до 255 с.
Минимальная длительность импульса ШИМ .....	от 0,1 до 20 с.

### 2.9.2 Постоянная времени цифрового фильтра .....

от 0 до 10 с.

### 2.9.3 Параметры программ:

Максимальное число программ, хранящихся в памяти прибора.....	10.
Максимальное число шагов программы.....	20.
Длительность одного шага программы .....	от 0 до 999,9 мин.
Дискретность установки длительности шага .....	6 с (0,1 мин).

### 2.9.4 Сохранение параметров

При отключенном питании все установленные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти, которая не требует применения дополнительных элементов питания

## 2.10 Число возможных значений пароля .....

255.

### 2.11 Характеристики питания:

Напряжение питания .....	~220 В (+ 22 В/- 33 В), 50 Гц.
Потребляемая мощность, не более .....	9 В·А.

### 2.12 Требования к внешнему источнику напряжения:

Номинальное напряжение .....	24 В.
Допустимый разброс напряжения.....	от 12 до 30 В.
Допустимый уровень пульсаций, не более .....	±1 В.



### **2.13 Массо-габаритные характеристики:**

Габариты прибора, не более ..... (96×96×160) мм.  
Масса, не более ..... 0,8 кг.  
Габариты монтажного окна ..... (92×92) мм.

### **2.14 Условия эксплуатации**

Прибор рассчитан на установку в закрытых взрывобезопасных помещениях без агрессивных паров и газов.

Температура окружающего воздуха..... от 0 до 50 °С.  
Верхний предел относительной влажности при 35 °С без конденсации влаги..... 80 %.  
Атмосферное давление .....от 86 до 106,7 кПа.

### **2.15 Характеристики интерфейса RS-485 (мод. Метакон-613-X-1)**

Скорость передачи данных.....2400, 4800, 9600, 19200 бод.  
Диапазон задания адресов ..... от 0 до 255.  
Тип линии связи ..... экранированная витая пара.  
Длина линии связи, не более ..... 1000 м.  
Напряжение гальванической изоляции ..... 1000 В.  
Число приборов, объединяемых в одну сеть, не более ..... 32.  
Структура сети ..... общая шина.

### **2.16 Показатели надежности**

Средняя наработка на отказ..... 100000 ч.  
Средний срок службы ..... 10 лет.

## 3 Устройство и работа прибора

### 3.1 Устройство прибора

Прибор содержит следующие аппаратные устройства:

- устройство ввода информации (многоканальный аналого-цифровой преобразователь, датчик температуры холодных спаев **ТЭП (мод. ТП)**);
- управляющее устройство (микроконтроллер, ПЗУ с программой, энергонезависимое запоминающее устройство, в котором сохраняются параметры регулятора при отключенном напряжении питания);
- устройства формирования выходных дискретных сигналов (транзисторные ключи с открытым коллектором с оптронной развязкой);
- устройства ввода входных дискретных сигналов (с оптронной развязкой);
- пульт управления с индикаторами режимов работы регулятора и состояния выходных сигналов;
- формирователь сигналов интерфейса **RS-485 (мод. МЕТАКОН-613-Т-Х-1)**;
- блок питания.

Все элементы прибора расположены на трех печатных платах. Корпус рассчитан на щитовой утопленный монтаж на вертикальной плоскости. На передней панели прибора размещены органы индикации и управления (пульт управления), на задней размещены клеммные соединители.

### 3.2. Органы индикации и управления

Передняя панель прибора **МЕТАКОН-613** представлена на рисунке 3.1:

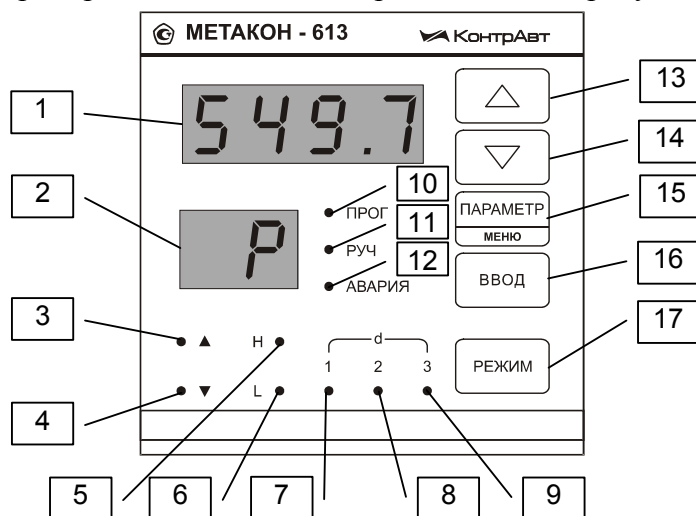


Рисунок 3.1 – Передняя панель прибора МЕТАКОН-613

На рисунке 3.1. цифрами обозначены:

- 1 – индикатор измеренного значения и значений параметров
- 2 – индикатор кодов параметров
- 3 – индикатор состояния транзисторного ключа выхода  $\Delta$
- 4 – индикатор состояния транзисторного ключа выхода  $\nabla$
- 5 – индикатор состояния выходного транзисторного ключа компаратора **H**

- 6 – индикатор состояния выходного транзисторного ключа компаратора **L**
- 7 – индикатор состояния транзисторного ключа дискретного выхода **d<sub>1</sub>**
- 8 – индикатор состояния транзисторного ключа дискретного выхода **d<sub>2</sub>**
- 9 – индикатор состояния транзисторного ключа дискретного выхода **d<sub>3</sub>**
- 10 – индикатор режима *программное регулирование*
- 11 – индикатор режима *ручное управление*
- 12 – индикатор режима **АВАРИЯ**
- 13 – кнопка увеличения значений параметров ▲
- 14 – кнопка уменьшения значений параметров ▼
- 15 - кнопка циклического вызова параметров и вызова меню **ПАРАМЕТР/меню**
- 16 – кнопка ввода информации **ВВОД**
- 17 – кнопка выбора режимов работы **РЕЖИМ**

### 3.3 Функциональная схема прибора

Функциональная схема прибора приведена на рисунке 3.2. Большинство функций прибора реализовано программно. Порядок работы и характеристики функциональных блоков задаются параметрами. Пользователь управляет функционированием прибора, изменяя значения параметров.

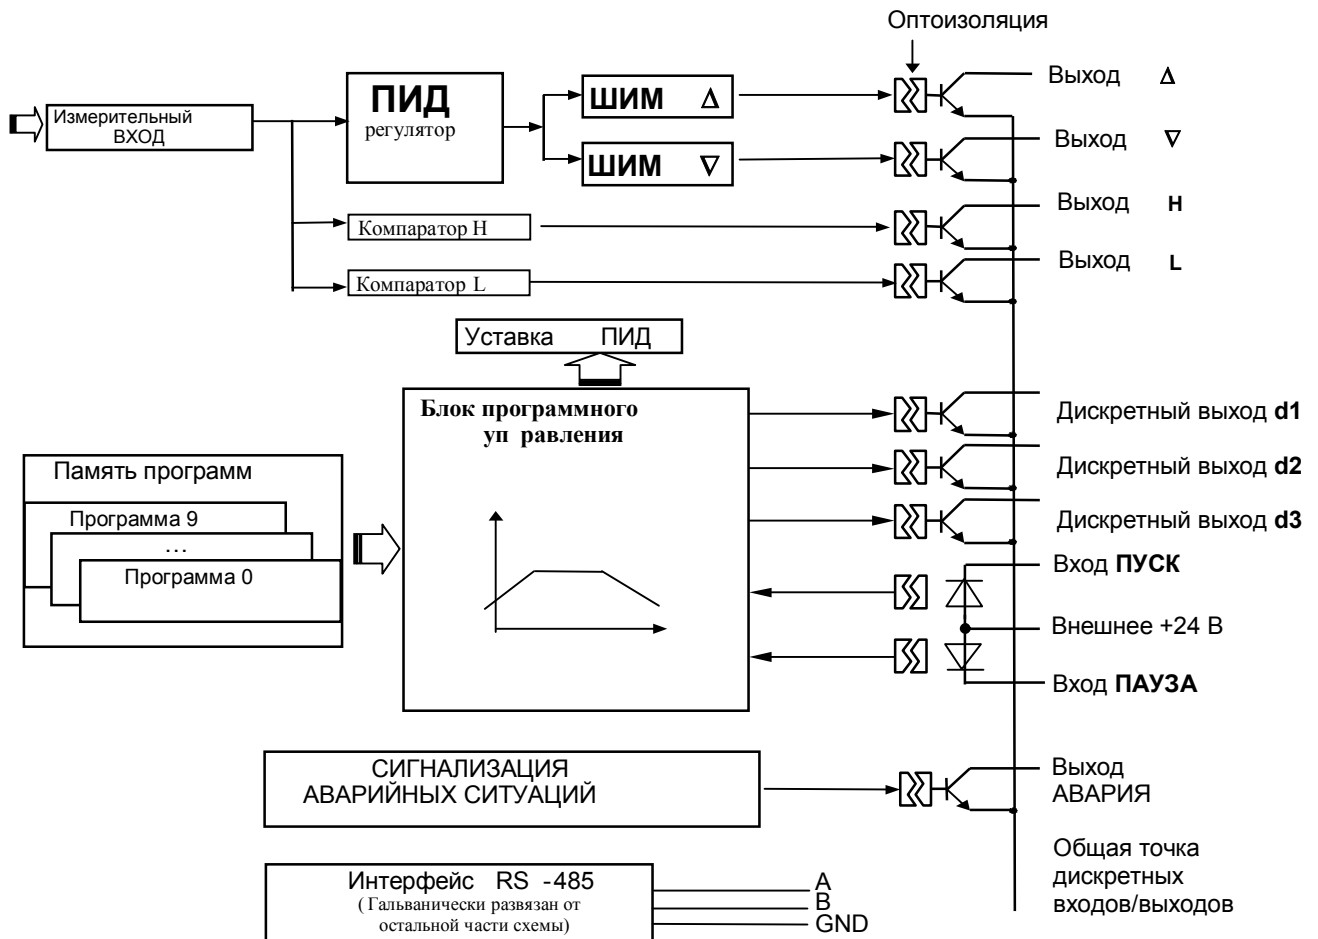


Рисунок 3.2 – Функциональная схема прибора

### 3.4 Общие принципы функционирования прибора

Сигнал с первичного датчика (термопары, источника тока или напряжения) поступает на измерительный вход и преобразуется в измеренное значение технологического параметра. Блок ПИД-регулятора сравнивает измеренное значение с заданной уставкой и вырабатывает управляющее воздействие. Управляющее воздействие преобразуется ШИМ модуляторами в последовательность импульсов различной длительности. На выход  $\Delta$  поступают импульсы, предназначенные для увеличения воздействия на объект регулирования, на выход  $\nabla$  – для уменьшения. Блок ПИД вырабатывает управляющее воздействие таким образом, чтобы измеренное значение стремилось к заданной уставке, компенсируя тем самым внешние воздействия на объект регулирования.

Измеренное значение обрабатывается также компараторами **H** и **L**. Каждый компаратор сравнивает измеренное значения с установленными порогами и в соответствии с заданной ему функцией (см. п. 3.4.4) управляет выходными ключами. Параметры работы и функции компараторов **H** и **L** задаются независимо.

Уставка ПИД регулятора задается с передней панели прибора или через интерфейс RS-485. При исполнении программы уставка ПИД регулятора вырабатывается блоком программного управления. Уставка изменяется во времени по кусочно-линейному закону в соответствии с заданной программой.

В процессе исполнения программы блок программного управления также управляет дискретными выходами  $d_1, d_2, d_3$ . Состояние дискретных выходов независимо программируется для каждого шага программы. Дискретные выходы обеспечивают управление внешними исполнительными или сигнализирующими устройствами синхронно с прохождением участков программы.

Дискретные входы **пуск** и **пауза** используются для запуска, останова и дальнейшего продолжения исполнения программы внешними ключевыми элементами.

В процессе работы в приборе могут возникнуть различные аварийные ситуации (см. п. 3.5.3). Для сигнализации аварийных ситуаций предназначен выход **АВАРИЯ**.

Приборы (**мод. 613-X-1**) поддерживают интерфейс RS-485, гальванически изолированный от других цепей прибора.

#### 3.4.1 Преобразование входного сигнала

Входной сигнал усредняется цифровым фильтром низких частот. Цифровая фильтрация используется для подавления колебаний показаний прибора в условиях сильных электромагнитных помех, поступающих на измерительный вход.

В приборе (**мод. ТП**) сигнал термопары преобразуется в соответствии с НСХ в значение измеренной температуры **Тизм**. Температура “холодного” спая измеряется с помощью датчика температуры, расположенного на клеммных соединителях, и в результат измерения термо-ЭДС вносится соответствующая поправка. Значение измеренной температуры отображается на измерительном индикаторе. Диапазон значений температуры для каждого типа НСХ указан в таблице 2.1.

Тип применяемой **НСХ** ТЭП выбирается и устанавливается при подготовке прибора к работе (см. п. 5.2.3).

В приборе (**мод. 0/20**) и при настройке на линейный входной сигнал 0-50 мВ в приборе (**мод. ТП**) входной сигнал **X** преобразуется в значение **L**, отображаемое на измерительном индикаторе, по линейному закону, который задается параметрами **L.b**, **L.E** в соответствии с формулой (1):

$$L = L.b + (L.E - L.b) \times X / X_m, \quad (1)$$

где:

$X$  - значение тока или напряжения на входе прибора;

$L$  - показания индикатора прибора;

$X_m$  - положительная граница диапазона измерения прибора (20 мА, 50 мВ).

Задавая параметры  $L.b$ ,  $L.E$ , пользователь имеет возможность отображать контролируемые физические параметры непосредственно в единицах их измерения. Параметры  $L.b$ ,  $L.E$  и положение десятичной точки (параметр  $.L$ ) выбираются и задаются при подготовке прибора к работе (см. п. 5.2.3).

При выборе параметров  $L.b$  и  $L.E$  следует руководствоваться следующими соображениями:

- параметр  $L.b$  соответствует показаниям прибора при нулевом входном сигнале;
- параметр  $L.E$  соответствует показаниям прибора на верхней границе диапазона входного сигнала (20 мА или 50 мВ).

В общем случае, для расчета параметров  $L.b$ ,  $L.E$  следует пользоваться формулами (2, 3):

$$L.b = Y_{\min} - X_{\min} \times ((Y_{\max} - Y_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})), \quad (2)$$

$$L.E = Y_{\max} + (X_m - X_{\max}) \times ((Y_{\max} - Y_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})) \quad (3)$$

где:

$Y_{\min}$  – нижняя граница диапазона измерения датчика;

$Y_{\max}$  – верхняя граница диапазона измерения датчика;

$X_{\min}$  – нижняя граница диапазона выходного сигнала датчика, соответствующая физической величине  $Y_{\min}$ ;

$X_{\max}$  – верхняя граница диапазона выходного сигнала датчика, соответствующая физической величине  $Y_{\max}$ .

*Пример:* Датчик давления преобразует давление в диапазоне от 0 атм. до 8 атм. в сигнал (4...20) мА. Используется прибор в модификации **0/20** ( $X_m = 20$  мА). В данном примере  $Y_{\min} = 0$  атм.,  $Y_{\max} = 8$  атм.,  $X_{\min} = 4$  мА,  $X_{\max} = 20$  мА. Соответственно:

$$L.b = 0 - 4(8-0) / (20-4) = -2; \quad L.E = 8 + (20-20)(8-0) / (20-4) = 8.$$

Чтобы выполнить соответствующее преобразование необходимо задать:

$$.L = 00.00; \quad L.b = -2.00; \quad L.E = 8.00$$

При таком масштабировании входного сигнала на измерительном индикаторе будет отображаться давление в атм. Например, давление 2 атм. будет преобразовано первичным датчиком в ток 8 мА, а прибор отобразит значение **2.00**.

### 3.4.2. Функционирование ПИД-регулятора

ПИД-регулятор обрабатывает сигнал рассогласования  $\epsilon = X - P$ , где  $X$  – измеренный сигнал,  $P$  – уставка. Сигнал  $U$  на выходе ПИД-регулятора определяется следующим выражением (4):

$$U = - 100\% / P_b \times (\epsilon + (1/t_i) \int \epsilon dt + t_d \times d\epsilon / dt), \quad (4)$$


где:  $P_b$  – зона пропорциональности;

$t_i$  – постоянная времени интегрирования;

$t_d$  – постоянная времени дифференцирования;

На основе выходного сигнала  $U$  регулятора формируется сигнал управления  $E$ , необходимый для управления исполнительным устройством.

Сигнал управления  $E$  формируется путем ограничения выходного сигнала регулятора:

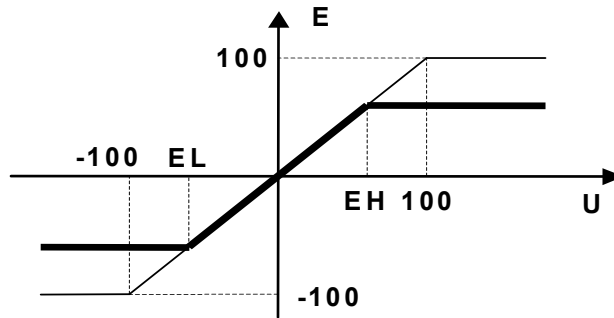

Уровни ограничения (параметры  $EL$  и  $EH$ ) задаются при подготовке прибора к работе (см. п. 5.2.3) с целью ограничения скорости изменения воздействия на объект регулирования во времени. При этом:  $-100\% \leq EL \leq 100\%$ ;  $-100\% \leq EH \leq 100\%$ .

Параметры регулятора  $Pb$ ,  $ti$ ,  $td$  являются оперативными. Данные параметры могут задаваться оператором в процессе эксплуатации прибора. Существует возможность автоматической настройки указанных параметров (см. п. 3.5.1, 6.9).

### 3.4.3 Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)

ШИМ-модуляторы преобразуют сигнал управления в последовательности импульсов с заданным периодом  $PP$ . Длительность импульсов  $\tau$  пропорциональна значению сигнала управления в момент начала периода ШИМ (рисунок 3.3).

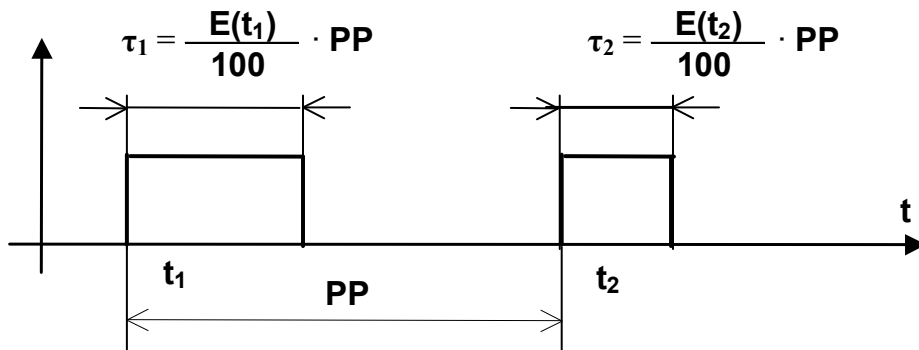


Рисунок 3.3 – Временная диаграмма сигналов управления ШИМ-модуляторов

Для исключения кратковременных срабатываний исполнительного устройства предусмотрено ограничение минимальной длительности импульса на уровне  $tP$ . При этом, если в процессе регулирования возникает необходимость формирования импульсов с длительностью меньше  $tP$ , то происходит внутреннее накопление импульсов.

Внутреннее накопление импульсов заключается в следующем:

- первый импульс с длительностью меньше  $tP$  не формируется;
- длительность следующего за ним импульса увеличивается на длительность предыдущего, если суммарная длительность оказывается меньше  $tP$ , то не формируется и этот импульс;
- импульсы не формируются до тех пор, пока их общая длительность не окажется больше минимально допустимой.

За счет внутреннего накопления, минимальная длительность импульсов фиксируется на уровне  $t_P$ , а необходимый средний уровень сигнала управления сохраняется за счет прореживания последовательности импульсов.

Модулятор ШИМ  $\Delta$  преобразует положительные значения сигнала управления и формирует ШИМ-последовательность на выходе  $\Delta$ . Модулятор ШИМ  $\nabla$  преобразует отрицательные значения сигнала управления и формирует ШИМ-последовательность на выходе  $\nabla$ . Выход  $\Delta$  предназначен для управления исполнительным устройством, функционирование которого приводит к увеличению регулируемого параметра (например, управление нагревателем). Выход  $\nabla$  - предназначен для управления исполнительным устройством, функционирование которого приводит к уменьшению регулируемого параметра (например, холодильником). Одновременное включение транзисторных ключей выходов  $\Delta$  и  $\nabla$  невозможно.

Период ШИМ-последовательности  $PP$  и минимальная длительность импульса  $t_P$  задаются при подготовке прибора к работе (см. п. 5.2.3) в соответствии с характеристиками применяемого исполнительного устройства.

#### 3.4.4 Работа компараторов $H$ и $L$

Компараторы  $H$  и  $L$  осуществляют двухпозиционное регулирование и/или сигнализацию. Компараторы независимы и имеют идентичные характеристики.

Состояние выходных ключей компараторов определяется выбранной функцией компаратора и параметрами компаратора ( $H$  и  $h$  – для компаратора  $H$  и, соответственно,  $L$  и  $l$  – для компаратора  $L$ ). Состояние выходных ключей компараторов в зависимости от соотношения между значением измеренного сигнала  $T_{изм}$  и порогами переключения для разных функций компараторов приведены в таблице 3.1. Для каждого компаратора можно задать любую из 8 функций из таблицы 3.1.

Функции компараторов разделены на две группы: с абсолютным и относительным заданием порогов.

Функции первой группы (1, 3, 5, 7) отличаются тем, что пороги переключения компараторов равны значениям  $H$  и  $h$  ( $L$  и  $l$ ).

Функции второй группы (2, 4, 6, 8) отличаются тем, что пороги переключения компараторов равны сумме значения  $P$  уставки ПИД-регулятора и значений  $H$  и  $h$  ( $L$  и  $l$ ). Использование функций второй группы позволяет реализовать компаратор со следящими порогами переключения, которые изменяются синхронно с уставкой ПИД-регулятора.

Таблица 3.1

Абсолютное задание порогов	Относительное задание порогов
<b>Функция: Прямое действие</b>	
№ 1	№2
<p>Состояние ключа</p> <p>Открыт</p> <p>Закрыт</p> <p><math>h</math> (L)      <math>H</math> (L)</p> <p>Тизм</p>	<p>Состояние ключа</p> <p>Открыт</p> <p>Закрыт</p> <p><math>h + P</math> (L + P)      <math>H + P</math> (L + P)</p> <p>Тизм</p>
<b>Функция: Обратное действие</b>	
№ 3	№ 4
<p>Состояние ключа</p> <p>Открыт</p> <p>Закрыт</p> <p><math>h</math> (L)      <math>H</math> (L)</p> <p>Тизм</p>	<p>Состояние ключа</p> <p>Открыт</p> <p>Закрыт</p> <p><math>h + P</math> (L + P)      <math>H + P</math> (L + P)</p> <p>Тизм</p>
<b>Функция: Попадание в интервал</b>	
№ 5	№6
<p>Состояние ключа</p> <p>Открыт</p> <p>Закрыт</p> <p><math>h</math> (L)      <math>H</math> (L)</p> <p>Тизм</p>	<p>Состояние ключа</p> <p>Открыт</p> <p>Закрыт</p> <p><math>h + P</math> (L + P)      <math>H + P</math> (L + P)</p> <p>Тизм</p>
<b>Функция: Попадание вне интервала</b>	
№ 7	№ 8
<p>Состояние ключа</p> <p>Открыт</p> <p>Закрыт</p> <p><math>h</math> (L)      <math>H</math> (L)</p> <p>Тизм</p>	<p>Состояние ключа</p> <p>Открыт</p> <p>Закрыт</p> <p><math>h + P</math> (L + P)      <math>H + P</math> (L + P)</p> <p>Тизм</p>



Функции компараторов задаются независимо для каждого компаратора при подготовке прибора к работе (см. п. 5.2.3).

Параметры компараторов **H**, **h**, **L**, **l** являются оперативными и могут изменяться в процессе работы прибора. Указанные параметры задаются в единицах измерения технологического параметра. Значение **h** (**l**) не может быть больше, чем **H** (**L**).

Зона возврата  $\Delta$  для функций 5, 6, 7, 8 фиксирована, и равна двум единицам младшего разряда измерительного индикатора.

### 3.4.5 Выходы

Выходы выполнены на *n-p-n* транзисторных ключах с открытым коллектором. Транзисторные ключи гальванически развязаны от измерительной части прибора. Эмиттеры всех транзисторов соединены с общей точкой выходных цепей прибора. Для правильной работы выходов на прибор должно быть подано внешнее напряжение. Включенное состояние ключей индицируется горением соответствующих светодиодных индикаторов на передней панели прибора.

### 3.4.6. Дискретные входы

Дискретные входы **пуск** и **пауза** предназначены для управления исполнением программы. Дискретные входы гальванически развязаны от измерительной части прибора. Управляющее воздействие подается путем соединения соответствующего входа с общей точкой выходов прибора. Для обеспечения работы дискретных входов на прибор необходимо подать внешнее напряжение.

### 3.4.7. Блок программного управления уставкой

Блок программного управления предназначен для автоматического изменения уставки ПИД-регулятора по заранее заданной программе и в соответствии с командами, поступающими с дискретных входов или с пульта управления, расположенного на передней панели прибора. По командам управления программа может быть приостановлена, запущена вновь, прервана, периодически повторена (периодическое повторение означает, что выбранная программа повторяется циклически без перерывов во времени).

В процессе исполнения программы блок программного управления также управляет состоянием ключей дискретных выходов **d1**, **d2** и **d3**. Если программа не исполняется, то дискретные выходы **d1**, **d2** и **d3** находятся в исходном состоянии, транзисторные ключи дискретных выходов в исходном состоянии выключены.

В приборе предусмотрено задание до **10 программ** изменения уставки, которые хранятся в энергонезависимой памяти. Программы оперативно задаются пользователем в процессе эксплуатации прибора. Каждая программа имеет свой индивидуальный номер (0–9), по которому она запускается на исполнение.

Программа может содержать до **20 шагов**. Число шагов определяет пользователь при задании программы. В пределах каждого шага уставка меняется по линейному закону. Каждый *i*-тый ( $i = 0, 1, \dots, 19$ ) шаг программы определяется тремя параметрами:

**t<sub>i</sub>** – длительность *i*-го шага;

**P<sub>i</sub>** – значение уставки в конце *i*-го шага;

**d<sub>i</sub>** – состояние дискретных выходов **d1**, **d2** и **d3** на *i*-том шаге.

Кроме того, в каждой программе предусмотрены два дополнительных параметра – **SP** и **bc**, которые определяют условия начала исполнения программы (см. таблицу 3.2)

Таблица 3.2

<b>bc = 0</b>	При запуске программы начальное значение уставки принимается равным <b>SP</b>
<b>bc = 1</b>	При запуске программы <b>SP</b> игнорируется. За начальное значение уставки принимается значение технологического параметра <b>Тизм</b> , измеренное на момент запуска программы. Уставка на первом ( $i = 0$ ) шаге изменяется от <b>Тизм</b> до <b>P0</b> .
<b>bc = 2</b>	За начальное значение принимается то значение уставки <b>Pтек</b> , которое было на момент запуска программы. В остальном условия перехода аналогичны случаю <b>bc=1</b> .
<b>bc = 3</b>	<p>Условия начала программы определяются значениями параметров <b>Тизм</b>, <b>SP</b> и <b>P0</b>, <b>t0</b>:</p> <p>a) Если <b>SP = P0</b>, то первый шаг пропускается и программа начинается со второго шага с уставки <b>P0</b>;</p> <p>b) Если <b>SP &lt; P0</b> и при этом одновременно <b>Тизм ≥ SP</b> и <b>Тизм &lt; P0</b>, то за начальное значение уставки принимается <b>Тизм</b>. На первом (<math>i = 0</math>) шаге уставка увеличивается от <b>Тизм</b> до <b>P0</b> с постоянной скоростью <b>V</b>, значение которой определяют параметры <b>SP</b>, <b>P0</b> и <b>t0</b>:</p> $V = (P0 - SP) / t0;$ <p>c) Если <b>SP &lt; P0</b>, но при этом <b>Тизм &lt; SP</b>, то уставка принимает начальное значение <b>SP</b> и увеличивается от <b>SP</b> до <b>P0</b> с той же скоростью <b>V</b>, как и в случае b);</p> <p>d) Если <b>SP &lt; P0</b>, но при этом <b>Тизм ≥ P0</b>, то первый шаг пропускается и программа начинается со второго шага с уставки <b>P0</b>;</p> <p>e) Если <b>SP &gt; P0</b> и при этом одновременно <b>Тизм ≤ SP</b> и <b>Тизм &gt; P0</b>, то за начальное значение уставки принимается <b>Тизм</b>. На первом (<math>i = 0</math>) шаге уставка уменьшается от <b>Тизм</b> до <b>P0</b> с постоянной скоростью <b>V</b>, значение которой определяют параметры <b>SP</b>, <b>P0</b> и <b>t0</b>:</p> $V = (SP - P0) / t0;$ <p>f) Если <b>SP &gt; P0</b>, но при этом <b>Тизм &gt; SP</b>, то уставка принимает начальное значение <b>SP</b> и уменьшается от <b>SP</b> до <b>P0</b> с той же скоростью <b>V</b>, как и в случае e);</p> <p>g) Если <b>SP &gt; P0</b>, но при этом <b>Тизм ≤ P0</b>, то первый шаг пропускается и программа начинается со второго шага с уставки <b>P0</b>.</p>
<b>bc = 4</b>	<p>Условия начала программы определяются значениями параметров <b>Pтек</b>, <b>SP</b> и <b>P0</b>, <b>t0</b>:</p> <p>a) Если <b>SP = P0</b>, то первый шаг пропускается и программа начинается со второго шага с уставки <b>P0</b>;</p> <p>b) Если <b>SP &lt; P0</b> и при этом одновременно <b>Pтек ≥ SP</b> и <b>Pтек &lt; P0</b>, то за начальное значение уставки принимается <b>Pтек</b>. На первом (<math>i = 0</math>) шаге уставка увеличивается от <b>Pтек</b> до <b>P0</b> с постоянной скоростью <b>V</b>, значение которой определяют параметры <b>SP</b>, <b>P0</b> и <b>t0</b>:</p> $V = (P0 - SP) / t0;$ <p>c) Если <b>SP &lt; P0</b>, но при этом <b>Pтек &lt; SP</b>, то уставка принимает начальное значение <b>SP</b> и увеличивается от <b>SP</b> до <b>P0</b> с той же скоростью <b>V</b>, как и в случае b);</p> <p>d) Если <b>SP &lt; P0</b>, но при этом <b>Pтек ≥ P0</b>, то первый шаг пропускается и программа начинается со второго шага с уставки <b>P0</b>;</p> <p>e) Если <b>SP &gt; P0</b> и при этом одновременно <b>Pтек ≤ SP</b> и <b>Pтек &gt; P0</b>, то за начальное значение уставки принимается <b>Pтек</b>. На первом (<math>i = 0</math>) шаге уставка уменьшается от <b>Pтек</b> до <b>P0</b> с постоянной скоростью <b>V</b>, значение которой определяют параметры <b>SP</b>,</p>

	<p><b>P0</b> и <b>t0</b>:</p> $V = (SP - P0) / t0;$ <p>f) Если <b>SP &gt; P0</b>, но при этом <b>Pтек &gt; SP</b>, то уставка принимает начальное значение <b>SP</b> и уменьшается от <b>SP</b> до <b>P0</b> с той же скоростью <b>V</b>, как и в случае e);</p> <p>g) Если <b>SP &gt; P0</b>, но при этом <b>Pтек ≤ P0</b>, то первый шаг пропускается и программа начинается со второго шага с уставки <b>P0</b>.</p>
--	---

Параметры программы относятся к оперативным и задаются в процессе работы с прибором (см. п. 6.6). Рекомендации по составлению программ – см. п. 6.10.

### 3.5 Режимы работы прибора

В процессе своей работы прибор может находиться в одном из **семи режимов работы**, которые делятся на 3 группы: *основные, служебные, аварийный*.

#### 3.5.1 Основные режимы работы

##### Режим Автоматическое регулирование

В данном режиме прибор осуществляет управление объектом регулирования с постоянной уставкой. Оператор имеет возможность задавать уставку регулятора, пороги компараторов, параметры ПИД-регулятора, программы изменения уставки, номер программы, подлежащей исполнению. Возможен переход в любой другой из основных и служебных режимов по командам, подаваемым с лицевой панели прибора. Транзисторные ключи дискретных выходов **d1,d2** и **d3** находятся в исходном (выключенном) состоянии.

##### Режим Ручное управление

В данном режиме оператор вручную задает уровень сигнала управления. Оператор имеет возможность задавать уставку регулятора, пороги компараторов, параметры ПИД-регулятора, программы изменения уставки, номер программы, подлежащей исполнению. Возможен переход в любой другой из основных и служебных режимов по командам, подаваемым с лицевой панели прибора. Транзисторные ключи дискретных выходов **d1,d2** и **d3** находятся в исходном (выключенном) состоянии.

О том, что прибор находится в режиме *Ручное управление*, сигнализирует горение индикатора **РУЧ**.

##### Режим Программное регулирование

В данном режиме прибор управляет объектом по заданной программе. Заданная программа может исполняться как однократно, так и циклически. В процессе исполнения программы оператор может менять только пороги компараторов.

С лицевой панели оператор имеет возможность остановить программу (сделать паузу), вновь запустить ее с точки останова, прервать ее исполнение. С помощью дискретных входов возможен только останов и пуск программы. При останове программы (паузе) прибор автоматически поддерживает то значение уставки, которое было задано программой в момент останова. Дискретные выходы **d1,d2** и **d3** при останове программы сохраняют то состояние, в котором они находились в момент останова.

О том, что прибор находится в режиме *Программное регулирование*, сигнализирует горение индикатора **ПРОГ**: если программа исполняется – индикатор **ПРОГ** горит непрерывно, если программа остановлена (пауза в программе) – индикатор **ПРОГ** мигает.

По завершению программы, а также в случае, если ее исполнение принудительно прервано, прибор автоматически переходит в режим *Автоматическое регулирование* с поддержанием конечной уставки исполнявшейся программы.

Если в процессе исполнения программы произошло аварийное отключение питающего напряжения, то после включения питания прибор переходит в состояние останова программы, при этом поддерживается то значение уставки, которое было задано программой на момент отключения питания.

#### Режим Автоматическая настройка

В данном режиме прибор автоматически настраивается на объект регулирования и рассчитывает оптимальные значения параметров ПИД-регулятора. В процессе автонастройки оператор имеет возможность менять только пороги компараторов, программы изменения уставки и номер программы, подлежащей исполнению. В процессе автонастройки транзисторные ключи дискретных выходов **d1, d2** и **d3** находятся в исходном (выключенном) состоянии.

О том, что прибор находится в режиме *Автоматическая настройка*, сигнализирует мигающий символ **--** на индикаторе кодов параметров.

По завершению автоматической настройки прибор переходит в режим *Автоматическое регулирование* с поддержанием того значения уставки, которое до этого было установлено.

Возможен принудительный выход в режимы *Автоматическое регулирование* и *Ручное управление*. При этом процесс автонастройки прерывается и правильность расчета параметров регулятора не гарантируется.

### 3.5.2. Служебные режимы работы

#### Режим Конфигурирование

Режим конфигурирования предназначен для задания параметров прибора при подготовке его к работе (см. п. 5.2).

#### Режим Проверка

Режим предназначен для проверки работоспособности прибора и его метрологических характеристик (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

При нахождении прибора в любом из служебных режимов его основная работа приостанавливается. Транзисторные ключи всех выходов прибора переводятся в закрытое состояние.

### 3.5.3. Режим *АВАРИЯ*

В данный режим прибор переходит автоматически при обнаружении аварийной ситуации.

Выход прибора из режима *АВАРИЯ* в другие режимы возможен только после устранения аварийной ситуации (см. раздел 9 «Возможные неисправности и способы их устранения»).

Виды обнаруживаемых аварийных ситуаций и характер реакции на них прибора приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

№	Аварийная ситуация	Реакция прибора
1	Выход измеренного значения за пределы, указанные в таблице 2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>– горит индикатор <b>АВАРИЯ</b> на передней панели;</li> <li>– на измерительном индикаторе горит сообщение <b>Err</b>;</li> <li>– ПИД-регулятор отключен. Уровень сигнала управления принимает значение, заданное при подготовке прибора к работе (см. п.5.2.3). Возможно ручное управление, аналогично тому, как это делается в режиме <i>ручное управление</i>;</li> <li>– компараторы <b>H</b> и <b>L</b> продолжают работать;</li> <li>– оператор имеет возможность задавать уставки регулятора, пороги компараторов, параметры ПИД-регулятора, программы изменения уставки, номер программы, подлежащей исполнению;</li> <li>– транзисторные ключи дискретных выходов <b>d1,d2</b> и <b>d3</b> выключены;</li> <li>– выходной ключ <b>АВАРИЯ</b> включен.</li> </ul>
2	Обрыв датчика <sup>*)</sup>	Как при аварийной ситуации № 1
3	Нарушение параметров, хранящихся в энергонезависимой памяти	<ul style="list-style-type: none"> <li>– горит индикатор <b>АВАРИЯ</b> на передней панели;</li> <li>– на измерительном индикаторе горит сообщение <b>Er.FL</b>;</li> <li>– выходной ключ <b>АВАРИЯ</b> включен;</li> <li>– все остальные выходные ключи закрыты</li> </ul>
4	Аппаратная неисправность, выявленная в процессе самодиагностики	<ul style="list-style-type: none"> <li>– горит индикатор <b>АВАРИЯ</b> на передней панели;</li> <li>– на измерительном индикаторе горит сообщение <b>AdC.E</b> или <b>CJU.E</b>;</li> <li>– выходной ключ <b>АВАРИЯ</b> включен;</li> <li>– все остальные выходные ключи закрыты</li> </ul>

<sup>\*</sup> В приборах (мод. 0/20) аварийная ситуация №2 обнаруживается только в том случае, если при подготовке прибора к работе установлен тип входного сигнала 4/20 мА (см. п. 5.2.3).

### 3.5.4 Установка режимов работы прибора после включения питания

После включения питания в течение трёх секунд производится начальная инициализация прибора, в течение которой на четырехразрядном индикаторе измеренного значения и значений параметров (поз.1 на рисунок 3.1) горит сообщение **STOP**. Если прибор не обнаруживает аварийной ситуации, он автоматически переходит в один из основных режимов работы.

Выбор режима после включения питания определяется тем, в каком режиме прибор находился до выключения питания (см. таблицу 3.4).

Таблица 3.4

Режим до выключения питания	Режим после включения питания
<i>Автоматическое регулирование</i>	<i>Автоматическое регулирование</i>
<i>Ручное управление</i>	<i>Ручное управление</i>

Режим до выключения питания	Режим после включения питания
<i>Программное регулирование:</i> исполнение программы	<i>Программное регулирование:</i> останов программы (поддерживается то значение уставки, которое было задано программой в момент отключения питания)
<i>Программное регулирование:</i> останов программы	<i>Программное регулирование:</i> останов программы
<i>Автоматическая настройка</i>	<i>Автоматическое регулирование</i>
<b>АВАРИЯ</b>	Если авария устранена - переход в тот из основных режимов, в котором прибор находился до аварии. В противном случае аварийный режим сохраняется

### 3.6 Защита от несанкционированного доступа

Для ограничения возможности произвольного изменения параметров в приборе предусмотрена функция защиты от несанкционированного доступа (пароль). Пароль представляет собой любое число от 1 до 255.

#### 3.6.1 Работа прибора при установленной защите

При установленной защите все параметры прибора недоступны для изменения. Возможен только просмотр оперативных параметров в основных режимах работы прибора. Изменение режима работы прибора невозможно. Управление программами осуществляется только командами с дискретных входов.

#### 3.6.2 Работа прибора при временно снятой защите

В приборе предусмотрена возможность для временного снятия защиты (ввод пароля – см. п.3.7.5). При временно снятой защите:

- разрешено изменение как оперативных, так и конфигурационных параметров;
- разрешено изменение режима работы прибора, в том числе вход в служебные режимы *конфигурирование* и *поверка*.

#### 3.6.3 Работа прибора при отключенной защите

При отключенной защите обеспечивается свободный доступ ко всем режимам и параметрам прибора.

### 3.7 Общие принципы управления работой прибора


Работой прибора управляет микропроцессор в соответствии с заданным алгоритмом. Порядок работы прибора определяется **параметрами**, которые задает обслуживающий персонал. Параметры подразделяются на оперативные и конфигурационные. Оперативные параметры задаются в процессе эксплуатации прибора в составе системы автоматического регулирования. Конфигурационные параметры задаются при подготовке прибора к работе перед вводом в эксплуатацию и остаются неизменными в процессе дальнейшей работы.

Управление прибором заключается в установлении необходимых значений параметров.

Параметры функционально и логически разбиты на группы – **меню**. В приборе предусмотрена единая процедура выбора и задания параметров.

### 3.7.1 Меню параметров

Каждый параметр прибора имеет мнемонический **код** и **значение**. **Значение** параметра отображается на четырехразрядном измерительном индикаторе, **код** параметра отображается на двухразрядном индикаторе кодов параметров (рисунок 3.4).

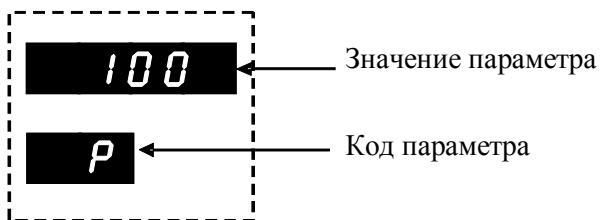

В показанном примере параметр «уставка ПИД-регулятора» имеет значение **100 °С** и мнемонический код **P**.

Рисунок 3.4 – Отображение параметров и кодов параметров на индикаторе

### 3.7.2 Установка параметров

Для установки параметров во всех меню используется следующая процедура (см. рисунок 3.5):

- выбор кода параметра осуществляется путем повторного нажатия кнопки **ПАРАМЕТР/МЕНЮ**;
- установка нужного значения параметра производится кнопками **▼** и **▲** (поз.13, 14 на рисунке 3.1);
- ввод установленного значения в память прибора производится кнопкой **ВВОД** (поз.16 на рисунке 3.1), при этом успешный ввод нового значения подтверждается кратковременным миганием индикатора измеренного значения и значений параметров.

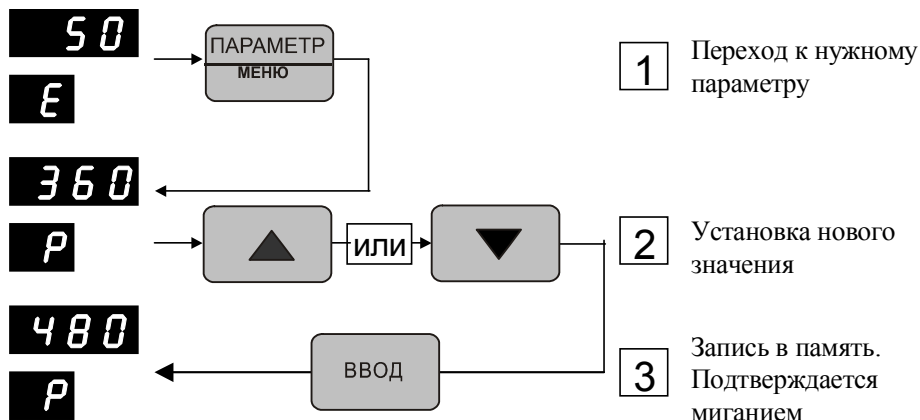


Рисунок 3.5 – Мнемосхема установка значений параметра

### 3.7.3 Установка режимов работы прибора

Для установки служебного режима **конфигурирование** предусмотрена специальная процедура (см. п. 5.2), которая ограничивают доступ к этому режиму неквалифицированного пользователя.

Установка служебного режима **поверка** производится из режима **конфигурирование** (см. п. 5.2.2). Данный режим следует устанавливать только при проведении очередных проверок прибора.

Для выбора основных режимов работы предусмотрено дополнительное меню команд управления режимом (меню «**выбор режима**» – см. п. 6.7), которое действует только в основных режимах работы. Данное меню вызывается нажатием на кнопку **РЕЖИМ** (поз.17, рисунок 3.1). Название команды отображается на индикаторе измеренного значения и значений параметров. Переход между пунктами меню команд осуществляется кнопками **▼** и **▲**. Подача команды, вы-

зывающей перевод прибора в желаемый режим работы, осуществляется нажатием и удержанием в течение 1,5 с кнопки **ВВОД**.

### 3.7.4 Установка и отключение защиты от несанкционированного доступа

Защита устанавливается и отключается пользователем (см. п. 5.2.4) в служебном режиме *конфигурирование*.

**⚠ Внимание!** Приборы поставляются потребителям с отключенной защитой.

### 3.7.5 Временное снятие защиты от несанкционированного доступа

Временное снятие защиты производится только из основных режимов и предполагает выполнение следующих действий:

#### 3.7.5.1 Вход в меню пароля

Для входа в меню пароля необходимо во время индикации значения технологического параметра (индикатор кодов параметров при этом погашен) нажать и удерживать в течение 3 с кнопку **ВВОД**. В результате на индикаторе кодов параметров должен высветиться код **PS**, а на индикаторе измеренного значения и значений параметров – число **0**. Мнемосхема ввода в меню пароля приведена на рисунке 3.6.

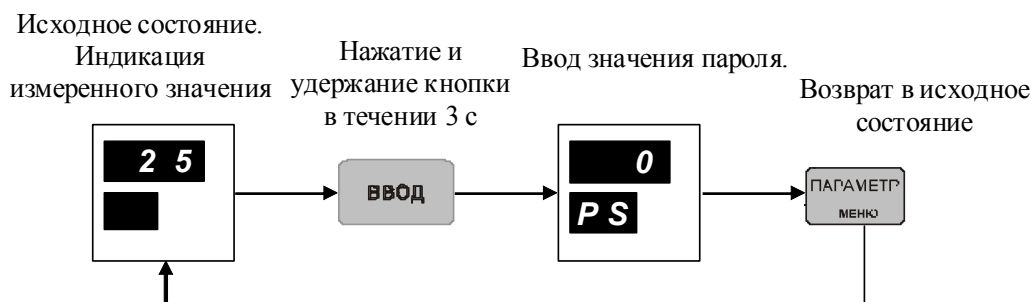


Рисунок 3.6 – Мнемосхема ввода в меню пароля

#### 3.7.5.2 Ввод пароля

Для ввода пароля необходимо, находясь в меню пароля, установить кнопками ▼ и ▲ действующее значение пароля и нажать кнопку **ВВОД** (сигнализация о правильности введенного пароля в приборе не предусмотрена)

#### 3.7.5.3 Выход из меню пароля

Для выхода из меню пароля и возвращения в основной режим работы необходимо нажать кнопку **ПАРАМЕТР/МЕНЮ**

Внимание. При отключенной защите в использовании меню пароля нет необходимости. Однако если в этом случае будет предпринята попытка ввести пароль, отличный от **0**, то защита будет автоматически установлена. Отключить ее в данной ситуации можно выключением питания.

### 3.7.6 Восстановление защиты от несанкционированного доступа

Для восстановления защиты после ее временного снятия необходимо:

- войти в меню пароля;
- не вводя пароля, выйти из меню пароля.


Защита также восстанавливается, если отключить и вновь включить питание прибора.



## 4 Размещение, монтаж и подключение прибора

### 4.1 Монтаж прибора

Прибор рассчитан на утопленный монтаж на вертикальной панели щита.

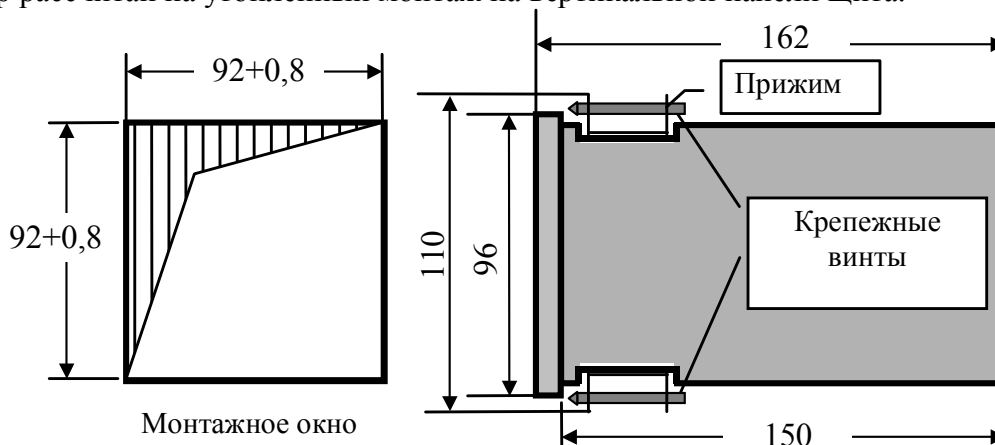

Крепление прибора осуществляется двумя прижимами, которые с помощью крепежных винтов прижимают обечайку корпуса к наружной стороне щита.

Прибор должен быть установлен в месте, исключающем попадание воды, посторонних предметов, большого количества пыли внутрь корпуса.


**⚠ Внимание! Запрещается установка прибора рядом с источниками тепла, ядовитых веществ, веществ вызывающих коррозию.**

### 4.2 Электрические подключения

При подключении прибора к другим элементам систем автоматического регулирования следует руководствоваться следующим общими правилами:

- необходимо выделить в отдельные кабели: цепи измерительных входов, цепи дискретных входов, выходные цепи, цепи питания – **запрещается** прокладывать указанные цепи в одном жгуте;
- прибор следует заземлить;
- сопротивление изоляции между отдельными жилами кабелей и между каждой жилой и землей для входных цепей, выходных цепей, цепей питания должно составлять не менее 40 МОм при испытательном напряжении 500 В.

Электрические соединения прибора с другими элементами системы автоматического регулирования осуществляются с помощью клеммных соединителей **X1** и **X2**, расположенных на задней панели прибора:

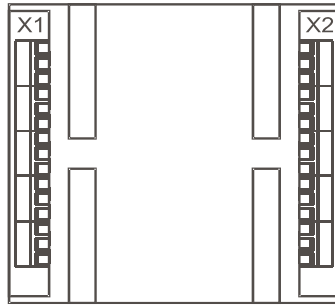

Клеммы прибора рассчитаны на подключение проводов с максимальным сечением не более 2,5 мм<sup>2</sup>.

Схемы подключения к клеммным соединителям приведены на рисунке. 4.1

### МЕТАКОН - 613 (мод. ТП, 0/20)

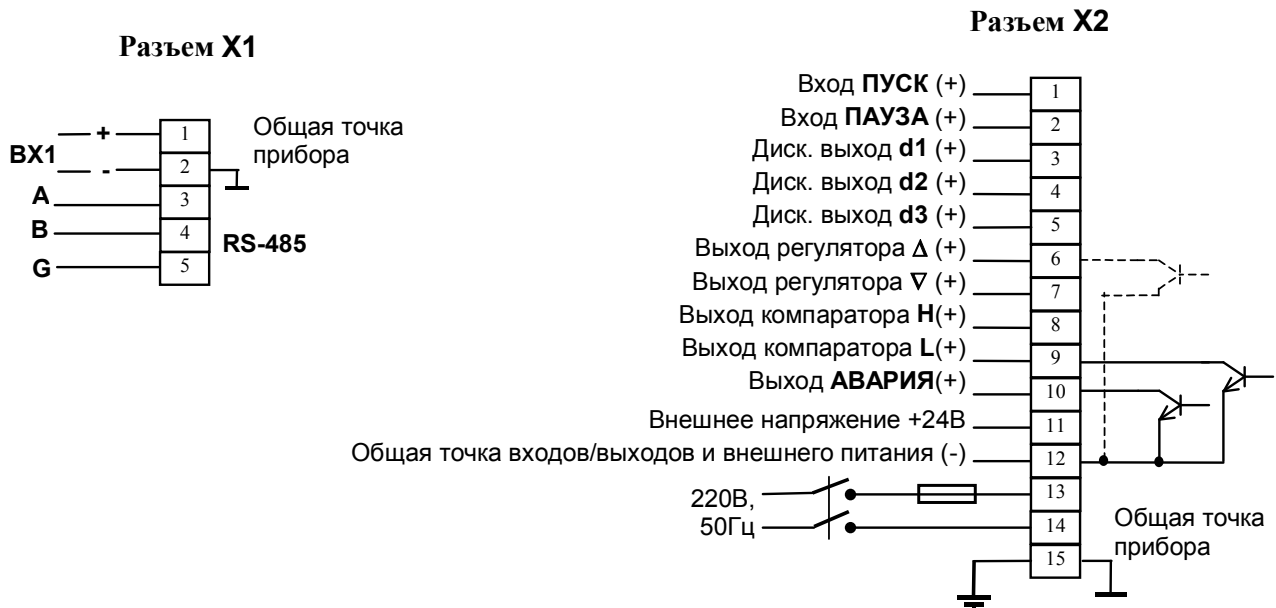


Рисунок 4.1 – Схемы подключения к клеммным соединителям прибора

#### 4.2.1 Заземление прибора

Заземление осуществляется через клемму рабочего заземления **X2:15**. Заземление нескольких приборов производится отдельными проводами для каждого прибора.

Заземление является сигнальным и предназначено для увеличения помехоустойчивости работы прибора.

#### 4.2.2 Подключение измерительных цепей

Работа прибора с неизолированными (имеющими контакт с экраном или корпусом) источниками входного сигнала запрещается. При использовании неизолированных источников входного сигнала, точностные характеристики прибора, заявленные в п. 2.1, не гарантируются.

Сигнальные цепи от первичных датчиков следует выполнять в виде витой пары и подключать непосредственно к измерительному входу (клеммам **X1:1** и **X1:2** разъема **X1**). Удлинять термопары следует только компенсационными проводами.

Сигнальные цепи должны быть экранированы. Экран сигнальных цепей необходимо подключить к клемме рабочего заземления прибора.

**⚠ Внимание! Заземлять оба конца экрана не допускается.**

Измерительный вход имеет общую точку **X1:2**, которая электрически соединена с клеммой рабочего заземления прибора. Общую точку измерительного входа заземлять не нужно.

#### 4.2.3 Подключение дискретных входов

Для управления прибором с помощью дискретных входов необходимо между клеммами **X2:1** и **X2:12** (вход **пуск**), **X2:2** и **X2:12** (вход **пауза**) подключить ключевой элемент (концевой замыкатель, кнопку, контакты реле, и.т.п).

Для обеспечения работы дискретных входов необходимо подать внешнее напряжение: плюсом к клемме **X2:11**, минусом – к клемме **X2:12**. Характеристики внешнего напряжения должны удовлетворять требованиям п. 2.12.

#### 4.2.4 Подключение выходов

Эмиттеры транзисторных ключей соединены между собой внутри прибора и подключены к общей точке выходных цепей **X2:12**. Коллекторы транзисторных ключей управляют включением нагрузки (реле, лампочки и др.). На коллекторы транзисторных ключей необходимо подавать положительное напряжение относительно общей точки выходных цепей (через нагрузку).

**⚠ Внимание! Выходы прибора не имеют защиты от превышения напряжения, тока и перемены полярности.**

Для обеспечения работы выходов необходимо подать внешнее напряжение: плюсом к клемме **X2:11**, минусом – к клемме **X2:12**. Характеристики внешнего напряжения должны удовлетворять требованиям п. 2.12.

#### 4.2.5 Подключение интерфейса RS-485

Подключение интерфейса RS-485 производится экранированной витой парой к клеммам **A (X1:3)** и **B (X1:4)** разъема **X1**. Экран соединяется с клеммой **G (X1:5)**. Клемма **G** может быть заземлена только на одном из приборов, объединенных сетью RS-485. Особенности разводки коммуникационных сетей RS-485 и выбор кабеля описываются в соответствующей технической литературе.

#### 4.2.6 Электропитание прибора

Питание прибора необходимо производить от отдельной сети, которая не связана с питанием мощных электроустановок.

Подключение к источнику питания нескольких приборов следует производить отдельными проводами для каждого прибора. Питание одного прибора от другого не допускается.

При наличии значительных импульсных помех в питающей сети для повышения помехозащищенности прибора рекомендуется использовать разделительный трансформатор с заземленной экранной обмоткой либо сетевой фильтр.

Во внешней цепи питания прибора рекомендуется установить тумблер (250 В, 1 А), обеспечивающий подключение/отключение его от сети, и быстродействующий плавкий предохранитель

типа ВПБ6-14 или предохранитель другого типа с аналогичными номинальными характеристиками на номинальный ток 0,5 А.

#### 4.2.7 Рекомендации по проектированию внешних цепей управления

При управлении индуктивными нагрузками (например, катушка реле) с помощью выходных ключей прибора параллельно катушке желательно включить защитный диод (рисунок 4.2) или небольшую RC цепочку (100 Ом, 0,1 мкФ). В приборах **МЕТАКОН-613** защитный диод, указанный на рисунке 4.2, встроен в схему. Если нагрузка коллектора выходного ключа прибора и входы подключения внешнего источника напряжения (клеммы **X2:11** и **X2:12**) подключены к одному и тому же источнику постоянного напряжения, внешний защитный диод можно не устанавливать.

При наличии рядом с прибором электромагнитных пускателей настоятельно рекомендуется применение помехоподавляющих RC-цепочек (100 Ом; 0,1 мкФ), которыми следует шунтировать катушки индуктивности всех пускателей – см. рисунок 4.3. Если устройство управления пускателем подключено к выходному ключу прибора, использование RC-цепочек обязательно.

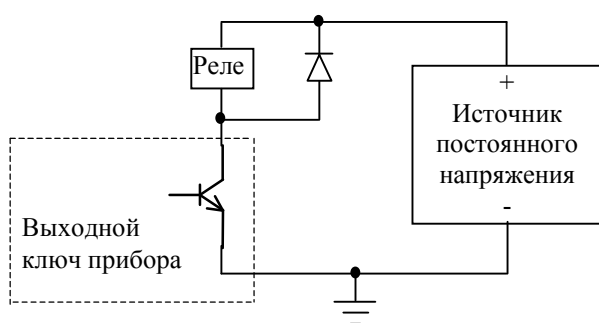


Рисунок 4.2

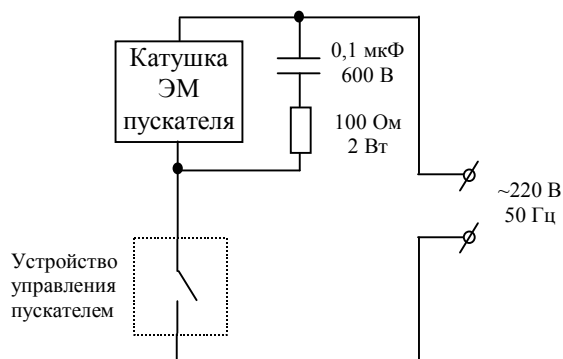


Рисунок 4.3

## 5 Подготовка прибора к работе

### 5.1 Подготовительные операции

Для подготовки прибора к работе необходимо выполнить следующие операции:

- разместить прибор в монтажном окне и закрепить его с помощью прижимов согласно указаниям п. 4.1;
- выполнить электрические подключения согласно п. 4.2;
- подать на прибор питание;
- войти в режим *конфигурирование*, проверить, а при необходимости, установить конфигурационные параметры;
- выйти из режима *конфигурирование* и перейти в основной режим работы.

### 5.2 Конфигурирование прибора

Конфигурирование прибора заключается в установлении таких входных характеристик и функций управления, которые соответствуют конкретному применению прибора. Конфигурирование производится путем задания конфигурационных параметров. Порядок действий обслуживающего персонала при конфигурировании соответствует общим принципам управления работой прибора (см. п. 3.7).

#### 5.2.1 Вход в режим *конфигурирование*

Для входа в режим *конфигурирование* необходимо выполнить следующие действия:

- войти в меню пароля (см. п.п. 3.7.5.1);
- если установлена защита от несанкционированного доступа, то ввести пароль (см. п.п. 3.7.5.2);
- не выходя из меню пароля одновременно нажать кнопки ▼ и ▲.

В результате указанных действий на индикаторе кодов параметров будет высвечен код **---** служебного параметра, а на индикаторе измеренного значения и значений параметров – его значение **СН1**.

#### 5.2.2 Действия оператора после входа в режим *конфигурирование*

После входа в режим *конфигурирование* оператору предоставляется возможность войти в одно из меню конфигурирования или выйти из режима *конфигурирование*.

Для входа в необходимое меню конфигурирования или выхода из режима *конфигурирование* необходимо установить то или иное из возможных значений служебного параметра **---** (см. таблицу 5.1). Перебор значений производится кнопками ▼ и ▲, сделанный выбор подтверждается кнопкой **ВВОД**.

Таблица 5.1

Значение параметра <b>---</b>	Результат выбора данного значения
<b>СН1</b>	Вход в меню «параметры канала»
<b>Addt</b>	Вход в меню «дополнительные параметры»
<b>Srl</b>	Вход в меню «параметры интерфейса»
<b>Prob</b>	Вход в режим <i>поверка</i> (меню «поверка»)
<b>End</b>	Выход из режима <i>конфигурирование</i> и переход в основной режим

Просмотр и редактирование параметров всех меню конфигурирования производится в соответствии с п. 3.7. А именно:

- перебор параметров осуществляется кнопкой **ПАРАМЕТР/меню**;
- установка значения параметра осуществляется кнопками **▼** и **▲**;
- новое значение запоминается кнопкой **ВВОД**.

### 5.2.3 Меню «параметры канала» (CH1)

В данном меню доступны для редактирования следующие параметры:

**In** – тип входного сигнала

Возможные значения параметра In	Тип входного сигнала	Примечание
Cr.AL	Термопара типа ТХА (К)	Для прибора мод. ТП
Cr.CL	Термопара типа ТХК (L)	
Pt S	Термопара типа ТПП (S)	
Pt b	Термопара типа ТПР (B)	
rEA1	Термопара типа ТВР (A-1)	
FE.CO	Термопара типа ТЖК (J)	
Pnt2	Градуировка ПМТ-2	
r3	Градуировка Р-3	
nini	Термопара типа ТНН (N)	
0-50	Линейный сигнал 0...50 мВ	Для прибора мод. 0/20
0-20	Линейный сигнал 0...20 мА	
4-20	Линейный сигнал 4...20 мА	

**.L.** – положение десятичной точки на дисплее при индикации измеренного значения (см. п. 3.4.1)

Возможные значения параметра: **0.000 00.00 000.0 0000. 0000**

Параметр **.L.** в приборах (мод. 0/20) присутствует всегда. В приборах (мод. ТП) данный параметр доступен только тогда, когда параметр **In** равен **0-50**.

**L.b** – начальная точка линейной шкалы (см. п. 3.4.1)

Значения параметра задаются в пределах от **-999** до **9999** (без учета положения десятичной точки).

Параметр **L.b** в приборах (мод. 0/20) присутствует всегда. В приборах (мод. ТП) данный параметр доступен только тогда, когда параметр **In** равен **0-50**.

**L.E** – *конечная точка линейной шкалы* (см. п. 3.4.1)

Значения параметра задаются в пределах от **-999** до **9999** (без учета положения десятичной точки).


Параметр **L.E** в приборах (**мод. 0/20**) присутствует всегда. В приборах (**мод. ТП**) данный параметр доступен только тогда, когда параметр **In** равен **0-50**.

**t0** – *постоянная времени входного цифрового фильтра* (см. п. 3.4.1)

Диапазон возможных значений (в секундах): **0...10**

Примечание Параметр **t0** сглаживает колебания показаний, но уменьшает время реакции прибора. Без особой необходимости не следует выбирать постоянную времени фильтра слишком большой. Для большинства применений достаточно установить нулевое значение.

**1H** – *функция компаратора H* (см. п. 3.4.4)

Возможные значения параметра 1H (изображение на измерительном индикаторе)	Номер функции по таблице 3.1
	№1
	№3
	№5
	№ 7
	№ 2
	№ 4
	№ 6
	№ 8

**1L** – *функция компаратора L* (см. п. 3.4.4)

Вид функции компаратора **L** устанавливается аналогично функции компаратора **H**.

**EH** – *верхний уровень ограничения сигнала управления* (см. п. 3.4.2)

Диапазон возможных значений (в процентах): **-100 ≤ EH ≤ 100**

**EL** – *нижний уровень ограничения сигнала управления* (см. п. 3.4.2)

Диапазон возможных значений (в процентах):  $-100 \leq EL \leq 100$

**EA** – *уровень сигнала управления при аварийной ситуации* (см. п. 3.5.3)

Диапазон возможных значений (в процентах):  $EL \leq EA \leq EN$

**tP** – *минимальная длительность импульсов ШИМ-последовательности* (см. п. 3.4.3)

Диапазон возможных значений (в секундах): **0,1...20,0**

Примечание Данный параметр следует выбирать исходя из быстродействия исполнительного устройства. Для быстродействующих устройств (тиристор, симистор) достаточно установить минимальное значение.

**PP** – *период ШИМ-последовательности* (см. п. 3.4.3)

Диапазон возможных значений (в секундах): **1...255**

**--** – *служебный параметр «конец меню»*

Имеет единственное, недоступное для изменения значение **End**.

При выборе этого значения (по нажатию кнопки **ВВОД**) происходит выход из меню «**параметры канала**» и возврат к выбору меню конфигурирования.

#### 5.2.4 Меню «дополнительные параметры» (Addt)

В данном меню доступны для редактирования следующие параметры:

**PS** – *значение пароля* (см. п. 3.6, 3.7.5)

Диапазон возможных значений параметра **0...255**. Если **PS** равен **0**, то защита от несанкционированного доступа отключена. Ввод любого, отличного от **0** значения **PS**, устанавливает защиту.

**Pr** – *период вывода на печать*

Значение данного параметра не влияет на работу прибора. Данный параметр используется только при работе с адаптером принтера МЕТАПРИНТ (см. руководство по эксплуатации на адаптер МЕТАПРИНТ-435С).

**br** – *яркость свечения индикаторов*

При выборе данного параметра на измерительном индикаторе высвечивается **613** (модификация прибора). Кнопками ▼ и ▲ яркость свечения измерительного индикатора меняется. Желаемая яркость свечения определяется визуально.

**--** – *служебный параметр «конец меню»*

Имеет единственное, недоступное для изменения значение **End**.

При выборе этого значения (по нажатию кнопки **ВВОД**) происходит выход из меню «**дополнительные параметры**» и возврат к выбору меню конфигурирования.



### 5.2.5 Меню «параметры интерфейса» (Srl)

В данном меню доступны для редактирования следующие параметры:

**SP** – *скорость передачи по интерфейсу*

Возможные значения параметра (КБод): **2,4; 4,8; 9,6; 19,2**

**Ad** – *адрес прибора в сети*

Возможные значения параметра: **0...255**. Данный параметр является идентификационным номером прибора в сети – каждому прибору должен быть присвоен свой уникальный номер.

**--** – *служебный параметр «конец меню»*

Имеет единственное, недоступное для изменения значение **End**.

При выборе этого значения (по нажатию кнопки **ВВОД**) происходит выход из меню «**параметры интерфейса**» и возврат к выбору меню конфигурирования.

Примечание. В приборах **МЕТАКОН-613-Т-Х-0**, в которых интерфейс RS-485 не поддерживается, значения параметров меню «**параметры интерфейса**» не оказывают влияния на работу прибора.

### 5.2.6 Меню «поверка» (Prob)

При конфигурировании прибора в использовании этого меню нет необходимости. Меню «**поверка**» используется при проведении очередных проверок прибора – см. раздел «Методика поверки...» в Приложении А к данному руководству по эксплуатации.

В данном меню доступны следующие параметры:

**1U** – *проверка основной погрешности измерения* (см. п. А.6.4)

При выборе данного параметра на измерительном индикаторе отображается измеренное значение входного сигнала, его изменение невозможно.

**dt** – *проверка погрешности компенсации термо-э.д.с. холодного спая* (см. п. А.6.4)

При выборе данного параметра на измерительном индикаторе отображается измеренная температура, изменить ее нельзя.

**--** – *служебный параметр «конец меню»*

Имеет единственное, недоступное для изменения значение **End**.

При выборе этого значения (по нажатию кнопки **ВВОД**) происходит выход из меню «**поверка**» и возврат к выбору меню конфигурирования.

## 6 Использование прибора по назначению

### 6.1 Использование прибора в основных режимах работы

Если прибор находится в любом из основных режимов работы, оператор имеет возможность:

- контролировать измеренное значение технологического параметра;
- просматривать и устанавливать оперативные параметры прибора;
- выбирать режимы работы прибора и подавать команды управления.

Для просмотра и редактирования оперативных параметров предназначено основное меню «**работа**» и три дополнительных меню: «**параметры ПИД-регулятора**», «**параметры программ**», «**параметры компараторов**». Просмотр и редактирование параметров всех меню производится в соответствии с п. 3.7. А именно:

- перебор параметров осуществляется кнопкой **ПАРАМЕТР/МЕНЮ**;
- установка значения параметра осуществляется кнопками **▼** и **▲**;
- новое значение запоминается кнопкой **ВВОД**.

Для выбора режимов работы прибора и подачи команд управления предусмотрено меню «**выбор режима**».

**⚠ Внимание!** Для того чтобы редактировать параметры, выбирать режимы работы прибора и подавать команды управления необходимо временно снять (см. п. 3.7.5) или отключить (см. п. 5.2.4) защиту от несанкционированного доступа.

### 6.2 Меню «работа»

Меню «**работа**» является основным меню, которое доступно оператору сразу после включения питания. Исходное состояние прибора при его нахождении в меню «**работа**» – индикация значения технологического параметра на измерительном индикаторе (поз.1 на рисунке 3.1). Исходное состояние устанавливается автоматически после включения питания. Также прибор автоматически переходит в исходное состояние, если оператор в течение 20 секунд не нажимает кнопки на передней панели прибора.

Меню «**работа**» циклическое, мнемоническая схема меню «**работа**» приведена на рисунке 6.1.

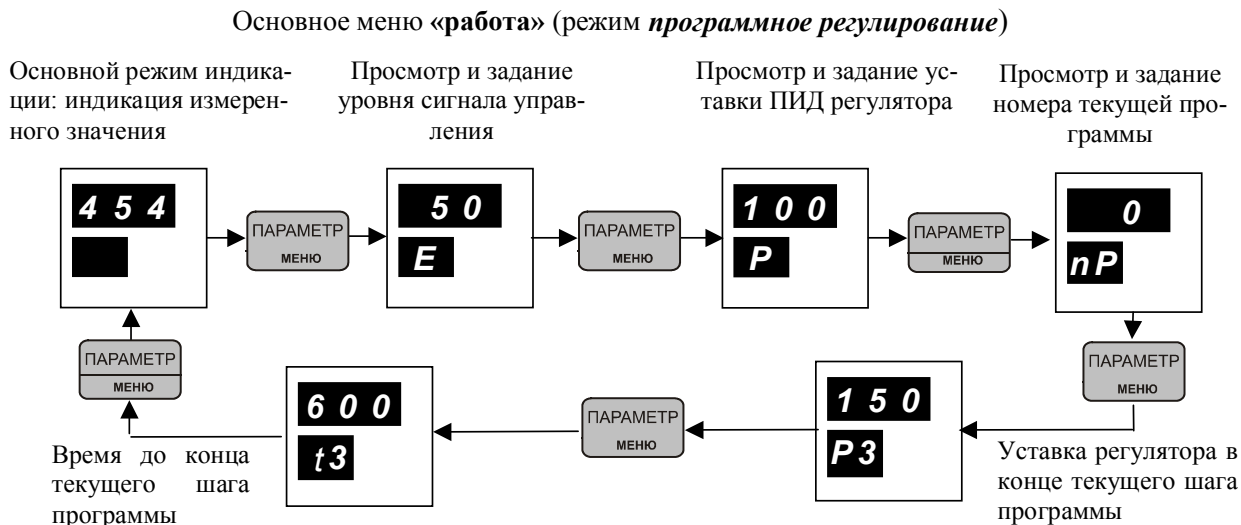


Рисунок 6.1 – Мнемосхема работы меню «**работа**»

Примечание: На рисунке 6.1 приведена мнемосхема для режима *программное регулирование* в тот момент, когда выполняется третий шаг программы. В остальных основных режимах в меню «*работа*» пункты «уставка в конце текущего шага» и «время до конца текущего шага» недоступны, при этом сразу за пунктом «номер программы» следует переход в основной режим индикации.

В меню «*работа*» доступны следующие параметры:

**E** – *уровень сигнала управления* (см. п. 3.4.2)

Возможные значения параметра **E** (в %): минимальное значение равно значению конфигурационного параметра **EL**, максимальное – **EH**.

В режимах *ручное управление* и *АВАРИЯ* оператор имеет возможность менять значение параметра **E** и, тем самым, вручную изменять воздействие на объект регулирования.

Примечание В режимах *автоматическое регулирование*, *программное регулирование*, *автоматическая настройка* параметр **E** изменить невозможно, так как сигнал управления вырабатывается ПИД-регулятором.

**P** – *уставка ПИД-регулятора*

Возможные значения параметра **P** (в единицах измерения технологического параметра): -999...9999 без учета положения десятичной точки.

Примечание В режимах *программное регулирование* и *автоматическая настройка* параметр **P** изменить невозможно, его значение можно только контролировать.

**nP** – *номер программы*

Возможные значения параметра **nP**: 0...9

Параметр **nP** – это номер той программы, которая будет исполняться в режиме *программное регулирование*. Его следует задавать до того, как программа запущена на исполнение, т.е. в режимах *автоматическое регулирование*, *ручное управление*, *автоматическая настройка*.

Примечание В режиме *программное регулирование* параметр **nP** изменить невозможно, его значение можно только контролировать.

Параметры **E**, **P**, **nP** присутствуют в меню «*работа*» во всех основных режимах работы.

В режиме *программное регулирование* доступны еще два параметра, которые отсутствуют в других основных режимах: «значение уставки в конце текущего шага» и «время до конца текущего шага» – см. рисунке 6.1. Выбирая данные параметры, оператор имеет возможность проконтролировать ход выполнения программы, определить какой участок программы обрабатывается, и сколько времени осталось до завершения программы.

**P0**, **P1**, ..., **P9**, **P.0**, **P.1**, ..., **P.9** – *значение уставки в конце текущего (с номером 0, 1, ..., 9, 10, 11, ..., 19) шага программы*

При выборе пункта «значение уставки в конце текущего шага программы» на двухразрядном индикаторе кодов параметров (поз.2 на рисунке 3.1) отображается один из символов **P0**, **P1**, ..., **P.9**. Символ во втором разряде показывает на номер текущего шага исполняемой программы. Символам **0**, **1**, ..., **9** соответствуют шаги с номерами **0**, **1**, ..., **9**. Символам «точка и цифра», т.е. **.0**, **.1**, ..., **.9**, соответствуют шаги с номерами **10**, **11**, ..., **19**.

На измерительном индикаторе отображается то значение уставки, которое будет задано регулятору в конце обрабатываемого шага (см. п. 3.4.7).

Примечание Любой из параметров «значение уставки в конце текущего шага» в меню «**рабо-бота**» изменить невозможно.

**t0**, **t1**, ..., **t9**, **t.0**, **t.1**, ..., **t.9** – время до конца текущего (с номером 0, 1, ..., 9, 10, 11, ..., 19) шага программы

При выборе пункта «время до конца текущего шага программы» на двухразрядном индикаторе кодов параметров (поз. 2 на рисунке 3.1) отображается один из символов **t0**, **t1**, ..., **t.9**. Символ во втором разряде показывает на номер текущего шага исполняемой программы. Символам **0**, **1**, ..., **9** соответствуют шаги с номерами 0, 1, ..., 9. Символам «точка и цифра», т.е. **.0**, **.1**, ..., **.9**, соответствуют шаги с номерами 10, 11, ..., 19.

На измерительном индикаторе отображается время (в минутах), которое остается до конца отработываемого шага. Если программа выполняется, значение на измерительном индикаторе каждые 6 с уменьшается на 0,1. Если программа остановлена (пауза в программе), то показания измерительного индикатора не изменяются.

Примечание Значение любого из параметров «время до конца текущего шага» в меню «**рабо-бота**» изменить невозможно.

### 6.3. Дополнительные меню

Дополнительными меню следует пользоваться для просмотра и редактирования параметров регулятора, компараторов и программ.

Для выбора дополнительных меню необходимо нажать и удерживать в течение 3 с кнопку **ПАРАМЕТР/МЕНЮ** (поз.15 на рисунке 3.1). В результате на индикаторе кодов параметров будет высвечен код служебного параметра **--**, а на измерительном индикаторе – символы **HL**. Мнемосхема для перевода прибора в дополнительные меню приведена на рисунке.6.2.

#### Выбор дополнительных меню

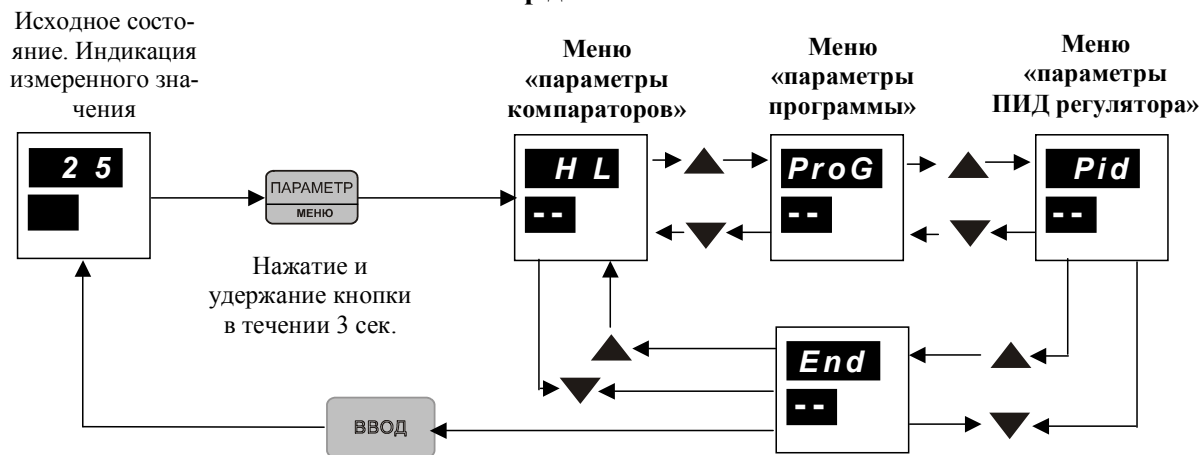


Рисунок 6.2 – Мнемосхема работы дополнительного меню.

Для использования необходимого дополнительного меню или возвращения в меню «**рабо-та**» следует установить то или иное из возможных значений служебного параметра **--** (см. таблицу 6.3). Перебор значений производится кнопками **▼** и **▲**, сделанный выбор подтверждается кнопкой **ВВОД**.

Таблица 6.3

Значение параметра <b>--</b>	Результат выбора данного значения
<b>HL</b>	Вход в меню «параметры компараторов»
<b>Pid</b>	Вход в меню «параметры ПИД-регулятора»
<b>ProG</b>	Вход в меню «параметры программ»
<b>End</b>	Возврат в меню «работа» к индикации измеренного значения.

Просмотр и редактирование параметров всех дополнительных меню производится в соответствии с п. 3.7. А именно:

- перебор параметров осуществляется кнопкой **ПАРАМЕТР/МЕНЮ**;
- установка значения параметра осуществляется кнопками **▼** и **▲**;
- новое значение запоминается кнопкой **ВВОД**.

#### 6.4 Меню «параметры компараторов» (HL)

Данным меню следует пользоваться для просмотра и редактирования параметров компараторов. Мнемосхема меню «параметры компараторов» (HL) приведена на рисунке 6.3.

В данном меню доступны для просмотра и редактирования следующие параметры:

**H** – *верхний порог компаратора H* (см. п. 3.4.4)

Возможные значения параметра **H** (в единицах измерения технологического параметра): -999...9999 без учета положения десятичной точки.

#### Меню «параметры компараторов»

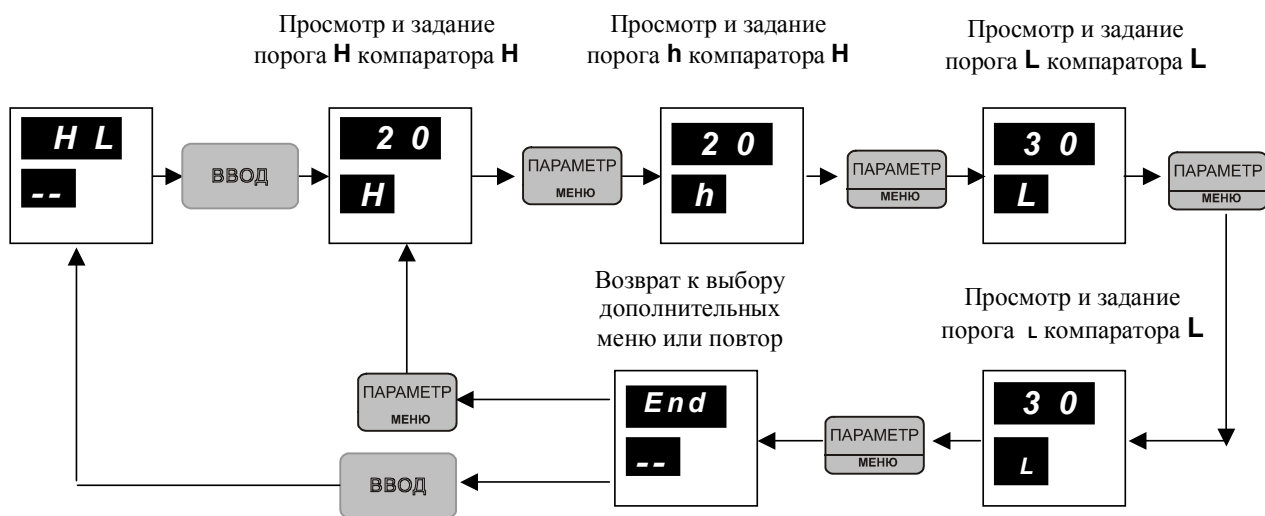


Рисунок 6.3 – Мнемосхема меню «параметры компараторов»

В данном меню доступны для просмотра и редактирования следующие параметры:

**H** – *верхний порог компаратора H* (см. п. 3.4.4)

Возможные значения параметра **H** (в единицах измерения технологического параметра): -999...9999 без учета положения десятичной точки.

**h** – *нижний порог компаратора Н* (см. п. 3.4.4)

Возможные значения параметра **h** (в единицах измерения технологического параметра):  
- **999...9999** без учета положения десятичной точки.

Примечание Параметр **h** необходимо задавать так, чтобы его значение было меньше значения параметра **Н**. Если этого не сделать, то значения параметров **h** и **Н** будут автоматически приравнены друг к другу.

**L** – *верхний порог компаратора L* (см. п. 3.4.4)

Возможные значения параметра **L** (в единицах измерения технологического параметра):  
- **999...9999** без учета положения десятичной точки.

**l** – *нижний порог компаратора l* (см. п. 3.4.4)

Возможные значения параметра **l** (в единицах измерения технологического параметра):  
**999...9999** без учета положения десятичной точки.

Примечание Параметр **l** необходимо задавать так, чтобы его значение было меньше значения параметра **L**. Если этого не сделать, то значения параметров **l** и **L** будут автоматически приравнены друг к другу.

**--** – *служебный параметр «конец меню»*

Имеет единственное, недоступное для изменения значение **End**.

При выборе этого значения (по нажатию кнопки **ВВОД**) происходит выход из меню «**параметры компараторов**» и возврат к выбору дополнительных меню.

### 6.5 Меню «параметры ПИД-регулятора» (Pid)

Редактирование параметров в данном меню возможно только в режиме *автоматическое регулирование, ручное управление, программное регулирование*.

Данным меню следует пользоваться для просмотра и редактирования параметров ПИД-регуляторов. Мнемосхема меню «**параметры ПИД-регулятора**» (Pid) приведена на рисунке 6.4.

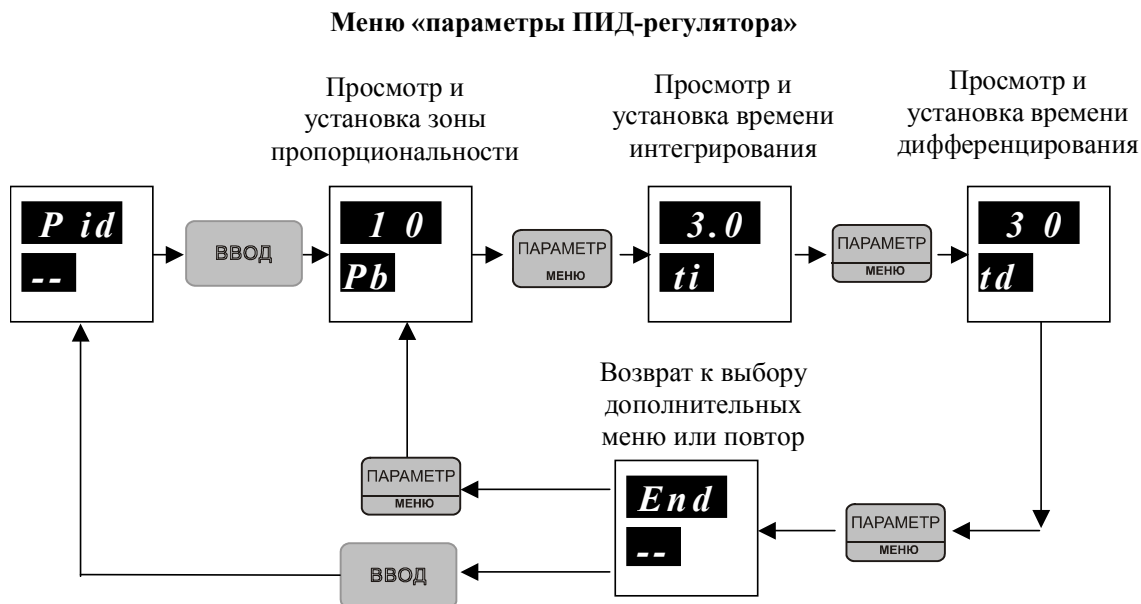


Рисунок 6.4 – Мнемосхема меню «параметры ПИД-регулятора»

В данном меню доступны следующие параметры:

**Pb** – *зона пропорциональности* (см. п. 3.4.2)

Возможные значения параметра **Pb** (в единицах измерения технологического параметра): **1...9999** без учета положения десятичной точки.

**ti** – *постоянная интегрирования* (см. п. 3.4.2)

Возможные значения параметра **ti**: **0,1...999** (в минутах), а также **OFF**.

При выборе значения **OFF** отключается накопление интегральной составляющей.

**td** – *постоянная дифференцирования* (см. п. 3.4.2)

Возможные значения параметра **td** (в секундах): **0...255**.

При выборе **td = 0** дифференциальная компонента отключается.

**--** – *служебный параметр «конец меню»*

Имеет единственное, недоступное для изменения значение **End**.

При выборе этого значения (по нажатию кнопки **ВВОД**) происходит выход из меню «**параметры ПИД-регулятора**» и возврат к выбору дополнительных меню.

## 6.6 Меню «параметры программ» (ProG)

Данное меню предназначено для задания программ. Его параметры недоступны для редактирования в режиме *программное регулирование*.

Данным меню следует пользоваться для просмотра и редактирования параметров программ. Мнемосхема меню «**параметры программ**» (**ProG**) приведена на рисунке 6.5.

В данном меню доступны следующие параметры:

**nP** – *номер программы* (см. п.3.4.7)

Возможные значения параметра **nP**: **0...9**.

Задавая параметр **nP**, пользователь получает возможность для редактирования параметров программы, номер которой равен значению **nP**.

**nc** – *номер шага программы* (см. п.3.4.7)

Возможные значения параметра **nc**: **0...19**.

Задавая параметр **nc**, пользователь получает возможность для редактирования параметров шага, номер которого равен значению **nc**.

Примечание Редактируются параметры программы, номер которой равен установленному значению параметра **nP**.

**SP** – *начальное значение уставки программы* (см. п. 3.4.7)

Возможные значения параметра **SP** (в единицах измерения технологического параметра): **- 999...9999** без учета положения десятичной точки.

Примечание Параметр **SP** присутствует в меню «**параметры программ**» только тогда, когда номер шага программы (параметр **nc**) задан равным нулю. Если **nc = 1...19**, то параметр **SP** недоступен для просмотра и изменения.

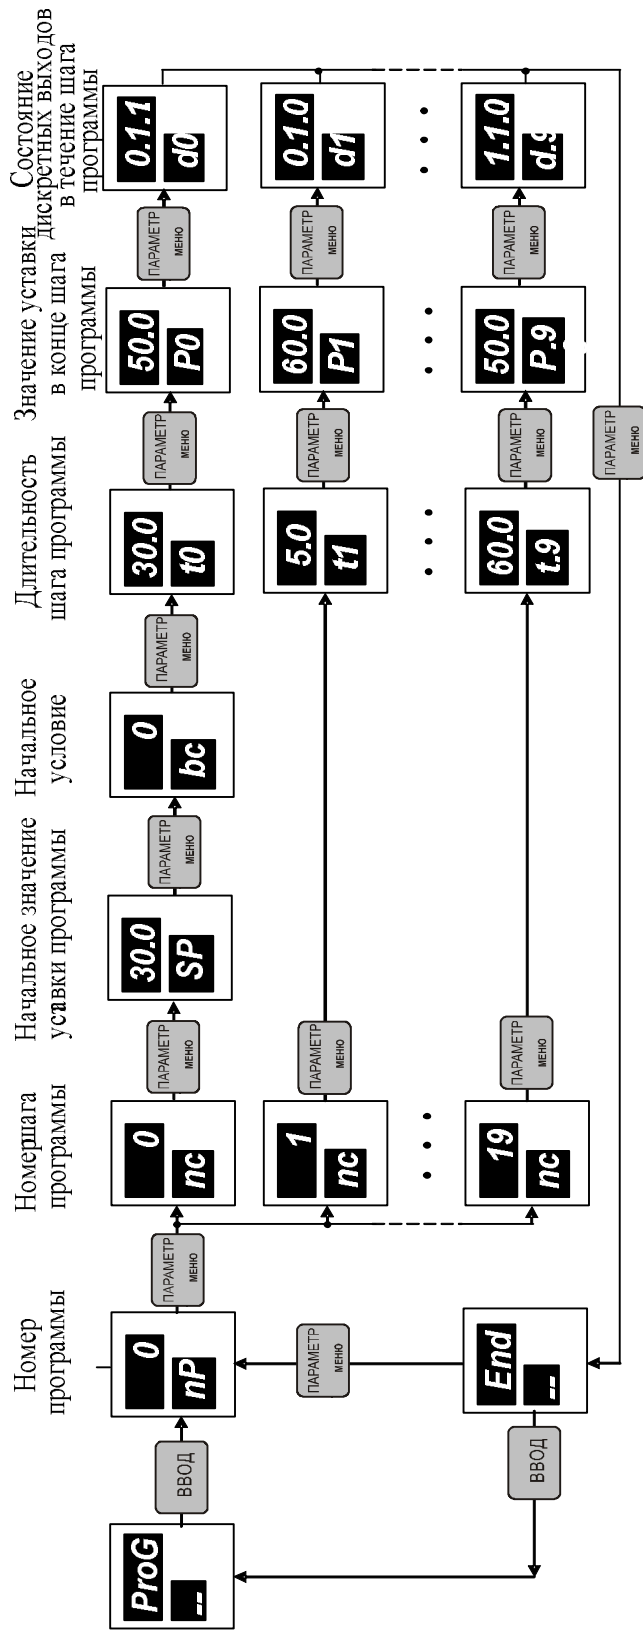


Рисунок 6.5 - Мнемосхема меню «параметры программ»



**bc** – начальное условие (см. п. 3.4.7)

Возможные значения параметра: **0,1,2,3,4**.

Параметр **bc** определяет условия начала исполнения программы в соответствии с таблицей 3.2.

Примечание Параметр **bc** присутствует в меню «**параметры программ**» только тогда, когда номер шага программы (параметр **nc**) задан равным нулю. Если **nc = 1...19**, то параметр **bc** недоступен для просмотра и изменения.

**P0, P1, ..., P9** – значение уставки в конце шага с номером **0, 1, ..., 19** (см. п. 3.4.7)

При выборе пункта «значение уставки в конце шага программы» на двухразрядном индикаторе кодов параметров (поз.2 на рисунке 3.1) отображается один из символов **P0, P1, ..., P9**. Символ во втором разряде показывает на номер шага программы, который равен установленному значению параметра **nc**. Символам **0, 1, ..., 9** соответствуют шаги с номерами **0, 1, ..., 9**. Символам «точка и цифра», т.е. **.0, .1, ..., .9**, соответствуют шаги с номерами **10, 11, ..., 19**.

Значение уставки в конце шага задается в единицах измерения технологического параметра в интервале: - **999...9999** без учета положения десятичной точки.

**t0, t1, ..., t9** – длительность шага с номером **0,1, ...,19** (см. п. 3.4.7)

При выборе пункта «время до конца шага программы» на двухразрядном индикаторе кодов параметров (поз. 2 на рисунке 3.1) отображается один из символов **t0, t1, ..., t9**. Символ во втором разряде показывает на номер шага программы, который равен установленному значению параметра **nc**. Символам **0, 1, ..., 9** соответствуют шаги с номерами **0, 1, ..., 9**. Символам «точка и цифра», т.е. **.0, .1, ..., .9**, соответствуют шаги с номерами **10, 11, ..., 19**.

Длительность шага задается в интервале: **0...999,9** (мин.). Кроме того, длительности шага может быть задано значение **End**. Задавая для длительности *i*-го шага значение **End**, пользователь тем самым задает программу, которая содержит *i* шагов.

Примечание: Выбор служебного значения **End** дает возможность пользователю задать программу произвольной длины (но не более чем 20 шагов). Если для шага с номером *i* задана длительность равная **End**, то все параметры шагов с номерами от *i* до **19** не учитываются. При этом программа содержит *i* шагов и заканчивается уставкой, заданной для шага с номером *i* - 1.

**d0, d1, ..., d9** – состояние дискретных выходов в течение шага с номером **0,1, ...,19**

При выборе данного пункта на двухразрядном индикаторе кодов параметров (поз.2 на рисунке 3.1) отображается один из символов **d0, d1, ..., d9**. Символ во втором разряде показывает на номер шага программы, который равен установленному значению параметра **nc**. Символам **0, 1, ..., 9** соответствуют шаги с номерами **0, 1, ..., 9**. Символам «точка и цифра», т.е. **.0, .1, ..., .9**, соответствуют шаги с номерами **10, 11, ..., 19**.

Возможные значения параметра $d_0 = d_9$	Состояние транзисторных ключей дискретных выходов		
	$d_1$	$d_2$	$d_3$
<b>1.0.1.</b>	Включен	Выключен	Включен
<b>1.1.0.</b>	Включен	Включен	Выключен
<b>1.1.1.</b>	Включен	Включен	Включен
<b>0.0.0.</b>	Выключен	Выключен	Выключен
<b>0.0.1.</b>	Выключен	Выключен	Включен
<b>0.1.0.</b>	Выключен	Включен	Выключен
<b>0.1.1.</b>	Выключен	Включен	Включен
<b>1.0.0.</b>	Включен	Выключен	Выключен

**--** – *служебный параметр «конец меню»*

Имеет единственное, недоступное для изменения значение **End**.

При выборе этого значения (по нажатию кнопки **ВВОД**) происходит выход из меню «**параметры программ**» и возврат к выбору дополнительных меню.

### 6.7 Меню «выбор режима»

Данное меню предназначено для просмотра текущего режима работы и подачи команд управления режимом работы прибора. Действия оператора в данном меню заключаются в выборе и задании необходимых значений служебного параметра **rG**.

Выбор и задание значений служебного параметра (команд управления) производится в соответствии с общими принципами работы с прибором (см. п. 3.7).

Для входа в меню «**выбор режима**» необходимо нажать кнопку **РЕЖИМ** (поз. 17 на рисунке 3.1).

После входа в меню «**выбор режима**», на двухразрядном индикаторе кодов параметров (поз. 2 на рисунке 3.1) высвечивается служебный символ **rG**. На измерительном индикаторе (поз.1 на рисунке 3.1) после нажатия кнопки **РЕЖИМ** отображается аббревиатура, соответствующая текущему режиму работы прибора:

**Auto** – если текущим является режим *автоматическое регулирование*;

**Hand** – если текущим является режим *ручное управление*;

**ProG** – если текущим является режим *программное управление* и программа запущена однократно;

**СУС1** – если текущим является режим *программное управление* и программа запущена циклически;

**PauS** – если текущим является режим *программное управление*, но программа временно приостановлена (пауза в программе);

**tEst** – если текущим является режим *автоматическая настройка*.

Вторичное нажатие кнопки **РЕЖИМ** приводит к выходу из меню *выбор режима* и возвращению в меню «**работа**» к индикации измеренного значения.

Меню «**выбор режима**» включает в себя набор команд управления режимами работы (значений служебного параметра **rG**).

Для подачи требуемой команды необходимо кнопкой ▼ или ▲ установить соответствующее значение параметра **rG** (выбрать команду). Сделанный выбор следует подтвердить нажатием и удержанием в течение 1,5 с кнопки ВВОД. После подачи команды устанавливается необходимый режим работы и происходит переход в меню «**работа**» к индикации измеренного значения.

В зависимости от того, каков текущий режим работы прибора, меню «**выбор режима**» содержит разные наборы команд. В таблице 6.7 приведены наборы команд в зависимости от текущего режима работы прибора и реакция прибора на выбор команды.

Таблица 6.7

Текущий режим: <i>автоматическое регулирование</i>	
Возможные команды	Реакция прибора на выбор команды (нажатие и удержание 1,5 с кнопки ВВОД)
<b>Auto</b>	Сохранение режима
<b>Hand</b>	Безударный переход в режим <i>ручное управление</i>

<b>ProG</b>	Переход в режим <i>программное регулирование</i> : однократный запуск программы
<b>CYCl</b>	Переход в режим <i>программное регулирование</i> : запуск программы в цикле
<b>tEst</b>	Переход в режим <i>автоматическая настройка</i>
<b>Текущий режим: ручное управление</b>	
<b>Возможные команды</b>	<b>Реакция прибора на выбор команды (нажатие и удержание 1,5 с кнопки ВВОД)</b>
<b>Auto</b>	Безударный переход в режим <i>автоматическое регулирование</i>
<b>Hand</b>	Сохранение режима
<b>ProG</b>	Переход в режим <i>программное регулирование</i> : однократный запуск программы
<b>CYCl</b>	Переход в режим <i>программное регулирование</i> : запуск программы в цикле
<b>tEst</b>	Переход в режим <i>автоматическая настройка</i>
<b>Текущий режим: программное регулирование – программа запущена однократно</b>	
<b>Возможные команды</b>	<b>Реакция прибора на выбор команды (нажатие и удержание 1,5 с кнопки ВВОД)</b>
<b>Auto</b>	Переход в режим <i>автоматическое регулирование</i> : поддержание того значения уставки, которое было задано программой на момент подачи команды
<b>Hand</b>	Безударный переход в режим <i>ручное управление</i>
<b>ProG</b>	Сохранение режима
<b>CYCl</b>	После завершения программы она циклически повторяется
<b>PauS</b>	<b>ПАУЗА</b> в программе: поддержание того значения уставки, которое было задано программой на момент подачи команды
<b>StoP</b>	Принудительное прерывание программы, переход в режим <i>автоматическое регулирование</i> : уставка приравнивается к заданному в программе конечному значению (см. п.п. 3.4.7 и 6.6)
<b>Текущий режим: программное регулирование – программа запущена в цикле</b>	
<b>Возможные команды</b>	<b>Реакция прибора на выбор команды (нажатие и удержание 1,5 с кнопки ВВОД)</b>
<b>Auto</b>	Переход в режим <i>автоматическое регулирование</i> : поддержание того значения уставки, которое было задано программой на момент подачи команды
<b>Hand</b>	Безударный переход в режим <i>ручное управление</i>
<b>CYCl</b>	Сохранение режима
<b>PauS</b>	<b>пауза</b> в программе: поддержание того значения уставки, которое было задано программой на момент подачи команды
<b>StoP</b>	Принудительное прерывание программы, переход в режим <i>автоматическое регулирование</i> : уставка приравнивается к заданному в программе конечному значению (см. п.п. 3.4.7 и 6.6)
<b>Текущий режим: программное регулирование – пауза в программе</b>	
<b>Возможные команды</b>	<b>Реакция прибора на выбор команды (нажатие и удержание 1,5 с кнопки ВВОД)</b>
<b>Auto</b>	Переход в режим <i>автоматическое регулирование</i> : поддержание того значения уставки, которое было задано программой на момент подачи команды

<b>Hand</b>	Безударный переход в режим <i>ручное управление</i>
<b>CYCl</b>	Продолжение программы, после ее окончания - циклическое повторение программы
<b>PauS</b>	Сохранение режима
<b>StoP</b>	Принудительное прерывание программы, переход в режим <i>автоматическое регулирование</i> : уставка приравняется к заданному в программе конечному значению уставки (см. п.п. 3.4.7 и 6.6)
<b>Cont</b>	Продолжение программы: режим исполнения программы (однократный или циклический) сохраняется
<b>Текущий режим: <i>автоматическая настройка</i></b>	
<b>Возможные команды</b>	<b>Реакция прибора на выбор команды (нажатие и удержание 1,5 с кнопки ВВОД)</b>
<b>Auto</b>	Принудительное прерывание процесса автонастройки: безударный переход в режим <i>автоматическое регулирование</i>
<b>Hand</b>	Принудительное прерывание процесса автонастройки: переход в режим <i>ручное управление</i>
<b>tESt</b>	Сохранение режима

#### Примечание.

Если прибор находится в режиме **АВАРИЯ**, то для того, чтобы после устранения аварийной ситуации установить нужный режим работы, необходимо вновь воспользоваться меню «**выбор режима**». После устранения аварийной ситуации в этом меню становится доступным набор команд, соответствующий тому режиму, в котором прибор находился до возникновения аварийной ситуации.

## **6.8 Управление программой с помощью дискретных входов**

### **6.8.1 Общие принципы**

Дискретные входы **пуск** и **пауза** предназначены для управления исполнением программы с помощью внешних управляющих цепей.

Вход **пуск** обеспечивает:

- запуск предустановленной программы из режимов *автоматическое регулирование* и *ручное управление*;
- запуск программы с точки останова после того как программа была остановлена (переведена в режим пауза).

Для подачи команды **пуск** необходимо замкнуть клеммы **X2:1** и **X2:12** разъема **X2** (рисунок 4.1).

Вход **пауза** позволяет остановить программу в той точке, в которой она находилась на момент подачи команды **пауза**. Сигналы с данного входа воспринимаются прибором только в том случае, если он находится в режиме *программное регулирование*. Для подачи команды **пауза** необходимо замкнуть клеммы **X2:2** и **X2:12** разъема **X2** (рисунок 4.1).

### **6.8.2. Правила использования дискретных входов**

- Если к моменту окончания программы, команда **пуск** все еще подается (клеммы **X2:1** и **X2:12** замкнуты), то программа повторяется с начала;
- Команда **пауза** (замыкание клемм **X2:2** и **X2:12**) вызывает останов программы независимо от того, подана или снята команда **пуск**;

- Если к моменту снятия команды **пауза** команда **пуск** все еще подается (клеммы **X2:1** и **X2:12** замкнуты), то пуск программы с точки останова осуществляется синхронно с моментом снятия команды **пауза**;
- Если в момент снятия команды **пауза**, команда **пуск** не подается (клеммы **X2:1** и **X2:12** разомкнуты), то пуск программы с точки останова осуществляется командой **пуск**.

## 6.9 Использование режима *автоматическая настройка*

В режиме *автоматическая настройка* прибор автоматически определяет характеристики объекта управления, рассчитывает параметры ПИД-регулятора, после чего переходит к автоматическому регулированию с найденными значениями параметров.

На этапе автоматической настройки управление происходит в режиме двухпозиционного регулирования. В качестве уставки в режиме *автоматическая настройка* всегда принимается текущее значение уставки, заданное регулятору в меню «работа» (значение параметра **P** – см. п. 6.2).

Для того, чтобы воспользоваться автоматической настройкой необходимо:

- находясь в режиме *автоматическое регулирование* или *ручное управление* задать текущую уставку равной значению, требуемому по технологии;
- запустить режим *автоматическая настройка*.

По окончании настройки прибор автоматически возвратится в режим *автоматическое регулирование*.

**⚠ Внимание!** Использовать режим *автоматическая настройка* рекомендуется только тогда, когда объект регулирования допускает возникновение значительных колебаний технологического параметра относительно уставки. Если работа в таком режиме недопустима, параметры ПИД-регулятора следует задавать вручную, исходя из априорной информации об инерционных свойствах объекта. Также необходимо помнить, что автоматическая настройка дает первое приближение для параметров регулятора. Как правило, зная свойства объекта, можно улучшить характеристики регулирования, если вручную откорректировать параметры регулятора, найденные в процессе автонастройки.

## 6.10 Рекомендации по составлению программ

Для составления программы рекомендуется выполнить следующие действия:

**6.10.1** Разбить график технологического процесса на участки (число участков не более 20), в пределах каждого из которых технологический параметр либо линейно возрастает, либо линейно убывает, либо остается неизменным, либо меняется скачкообразно.

**6.10.2** Если технологический процесс предполагает включение/выключение каких-либо внешних исполнительных устройств (число устройств не более 3), присвоить этим устройствам номера (от 1 до 3) и для каждого из устройств определить:

- на каких участках процесса оно должно быть включено, а на каких выключено;
- какой дискретный выход прибора (**d1**, **d2** или **d3**) будет управлять этим устройством;
- какое состояние дискретного выхода (включен или выключен) обеспечит включение соответствующего внешнего устройства.

**6.10.3** Присвоить выбранному технологическому процессу номер (от 0 до 9) и составить таблицу вида:

Таблица 6.10

Технологический процесс №					
Участок	Длительность участка (мин.)	Значение технологического параметра в конце участка	Состояние внешних устройств		
			d1	d2	d3
<b>0</b>	<b>t0</b>	<b>P0</b>			
<b>1</b>	<b>t1</b>	<b>P1</b>			
.	.	.			
.	.	.			
<b>19</b>	<b>t.9</b>	<b>P.9</b>			

Примечание

- В столбцах «состояние внешних устройств» записывается состояние (включен/выключен) соответствующих дискретных выходов.
- Если на каком то участке технологический параметр должен изменяться скачкообразно, то в столбце «длительность» для соответствующего участка записывается **0**.
- При длительности участка равной **0**, в соответствующих ячейках «состояние внешних устройств» ставится прочерк.
- Если число участков технологического процесса меньше **20**, то в графе «длительность» для участка, который следует за последним участком процесса, записывается **End**. Строки соответствующие «лишним» участкам можно не задавать.

Пример Пусть число участков технологического процесса равно 10, тогда значение **End** следует задать для длительности участка с номером 10

**6.10.4** Войти в меню «**параметры программ**» и задать параметр **nP** (номер программы), равным номеру выбранного технологического процесса.

**6.10.5** Установить значение параметра **nc** (номер шага программы) равным **0**. Задать параметры **P0**, **d0** согласно таблице 6.10.

Определить условия начала программы и задать параметры **bc**, **SP**, **t0** первого шага. Для этого необходимо определить начальные условия (см. п. 3.4.7, таблице 3.2):

- a) Если технологический процесс должен начинаться с заданной уставки независимо от того какую уставку отработывал регулятор до запуска программы, и, при этом, возможные колебания технологического параметра в начале программы незначительны, тогда следует задать: **bc=0**, **SP** – равным требуемому начальному значению уставки, **t0** – согласно таблицы 6.10;
- b) Если колебания технологического параметра нежелательны, а скорость его изменения на первом шаге программы незначительна, тогда следует задать: **t0** – согласно таблицы 6.10, **bc=1** или **2**. Параметр **SP** при этом задавать не нужно;
- c) Если колебания технологического параметра нежелательны, и, при этом, на начальном участке параметр должен меняться с определенной скоростью **V**, тогда следует задать: **bc=3** или **4**, **SP** и **t0** – согласно формуле для скорости ( $V = |P_0 - SP| / t_0$ ).

Примечание 1.

Выбор конкретного значения параметра **bc** в случаях b) и c) определяется оператором в зависимости от того при каком запуске программы (с текущего значения технологического параметра **Тизм** или с текущего значения уставки **Ртек**) колебания технологического параметра при начале программы будут минимальны.

### Примечание 2.

Задавая параметр **SP** в случае с), необходимо учитывать следующее (см. п.3.4.7, таблицу 3.2):

- Нельзя задавать **SP** равным **P0**, поскольку в результате этого первый шаг программы будет пропущен и она начнется со второго шага;
- Если требуется, чтобы на первом шаге значение уставки *плавно увеличивалось* ( $V > 0$ ) от **Тизм (Ртек)** до **P0**, необходимо выбрать значение **SP** так, чтобы одновременно выполнялись условия:

$$\text{Тизм (Ртек)} \geq \text{SP} \text{ и } \text{Тизм (Ртек)} < \text{P0}$$

Если этого не сделать, то уставка будет изменяться в соответствии с таблицей 6.10.1:

Таблица 6.10.1

<b>Тизм (Ртек) &lt; SP</b>	После запуска программы уставка скачком принимает значение <b>SP</b> , после чего увеличивается со скоростью <b>V</b>
<b>Тизм (Ртек) ≥ P0</b>	После запуска программы уставка скачком принимает значение <b>P0</b> , при этом первый участок программы пропускается и сразу начинается исполнение второго участка

- Если требуется, чтобы на первом шаге значение уставки *плавно уменьшалось* ( $V < 0$ ) от **Тизм (Ртек)** до **P0**, необходимо выбрать значение **SP** так, чтобы одновременно выполнялись условия:

$$\text{Тизм (Ртек)} \leq \text{SP} \text{ и } \text{Тизм (Ртек)} > \text{P0}$$

Если этого не сделать, то уставка будет изменяться в соответствии с таблицей 6.10.2:

Таблица 6.10.2

<b>Тизм (Ртек) &gt; SP</b>	После запуска программы уставка скачком принимает значение <b>SP</b> , после чего уменьшается со скоростью <b>V</b>
<b>Тизм (Ртек) ≤ P0</b>	После запуска программы уставка скачком принимает значение <b>P0</b> , при этом первый участок программы пропускается и сразу начинается исполнение второго участка

**6.10.6** Последовательно устанавливая значение параметра **nc**, равным 1,2...19, задать значения параметров **t1 – t.9, P1 – P.9, d1 – d.9** согласно таблицы 6.10.

При длительности участка, равной **0**, соответствующий параметр **d** можно задать произвольно, поскольку при нулевой длительности участка (скачок уставки) состояние дискретных выходов не изменяется.

Примечание. Если число участков программы равно **K** ( $K < 20$ ), то для шага с номером **K** следует задать значение длительности **End**. Остальные параметры этого шага и параметры «лишних» шагов можно не задавать.

**6.10.7** Повторить операции по п. 6.10.1 – 6.10.6 для всех технологических процессов.

## **6.11 Пример составления программы**

### **6.11.1 Исходные данные**

Пусть необходимо управлять температурой в камере в соответствии с графиком, приведенным на рисунке 6.6.а. При этом начальное значение температуры должно быть установлено равным 50 °С.

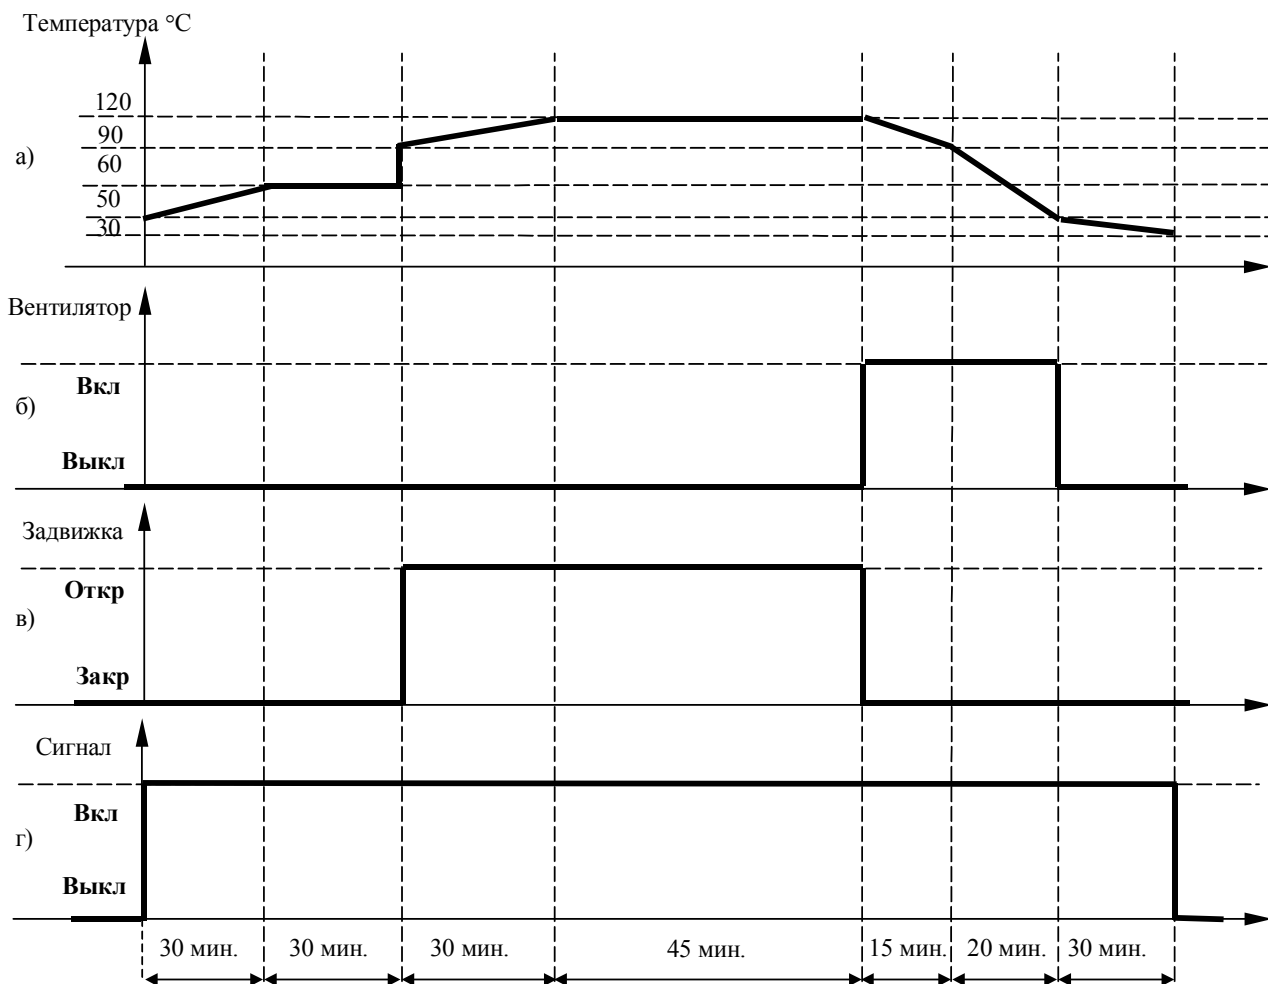


Рисунок 6.6 – Пример с графиком работы прибора по программе

Синхронно с регулированием температуры на определенных участках необходимо:

- включать и выключать вентилятор в соответствии с рисунком 6.6.б;
- открывать и закрывать задвижку в соответствии с рисунком 6.6.в;
- включать на время исполнения программы световую сигнализацию, см. рисунок 6.6.г.

### 6.11.2 Составление программы

- График технологического процесса разбивается на **8** участков (на **3** участке уставка меняется скачком);
- Пусть вентилятором управляет дискретный выход **d1**, при этом включенное состояние этого дискретного выхода обеспечивает включение вентилятора;
- Пусть задвижкой управляет дискретный выход **d2**, при этом включенное состояние этого дискретного выхода обеспечивает открытие задвижки;
- Пусть включение световой сигнализация обеспечивается включением выхода **d3**.

Пусть технологическому процессу присвоен номер **1**. При этом таблица 6.10 будет иметь вид таблица 6.11.1:



Таблица 6.11.1

Технологический процесс № 1					
Участок	Длительность участка (мин.)	Значение температуры в конце участка	Состояние внешних устройств		
			d1	d2	d3
0	30	60	Выкл	Выкл	Вкл
1	30	60	Выкл	Выкл	Вкл
2	0	90	-	-	-
3	30	120	Выкл	Вкл	Вкл
4	45	120	Выкл	Вкл	Вкл
5	15	90	Вкл	Выкл	Вкл
6	20	50	Вкл	Выкл	Вкл
7	30	30	Выкл	Выкл	Вкл
8	End	-	-	-	-

Заполнив таблицу, необходимо войти в меню «параметры программ» и задать параметр **nP** (номер программы), равным **1**. Далее выполнить следующие действия:

- Установить **nc = 0**. Поскольку технологический процесс должен начинаться с заданной уставки  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ , задать параметры: **bc = 0**, **SP = 50**, **t0 = 30**, **P0 = 60**, **d0 = 0.0.1.**;
- Последовательно устанавливая **nc = 1...8** задать параметры программы с номером **1** согласно таблицы 6.11.2:

Таблица 6.11.2

<b>t1 = 30,0</b>	<b>P1 = 60</b>	<b>d1 = 0.0.1.</b>
<b>t2 = 0,0</b>	<b>P2 = 90</b>	<b>d2 – произвольное значение</b>
<b>t3 = 30,0</b>	<b>P3 = 120</b>	<b>d3 = 0.1.1.</b>
<b>t4 = 45,0</b>	<b>P4 = 120</b>	<b>d4 = 0.1.1.</b>
<b>t5 = 15,0</b>	<b>P5 = 90</b>	<b>d5 = 1.0.1.</b>
<b>t6 = 20,0</b>	<b>P6 = 50</b>	<b>d6 = 1.0.1.</b>
<b>t7 = 30,0</b>	<b>P7 = 30</b>	<b>d7 = 0.0.1.</b>
<b>t8 = End</b>	<b>P8 – произвольное значение</b>	<b>d8 – произвольное значение</b>

### 6.11.3 Примеры изменения технологического процесса на начальном участке программы при различном задании начальных условий

Пусть:

- значение температуры  $T_{изм}$  на момент начала программы равно  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ;
- значение уставки  $P_{тек}$  на момент начала программы равно  $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Рассмотрим все варианты задания начальных условий из таблицы 3.2.

- Если параметры первого шага задать как в вышеприведенном примере, т.е. **bc = 0**, **SP = 50**, **t0 = 30**, **P0 = 60**, характер изменения уставки и примерный вид изменения температуры будут соответствовать рисунку 6.7

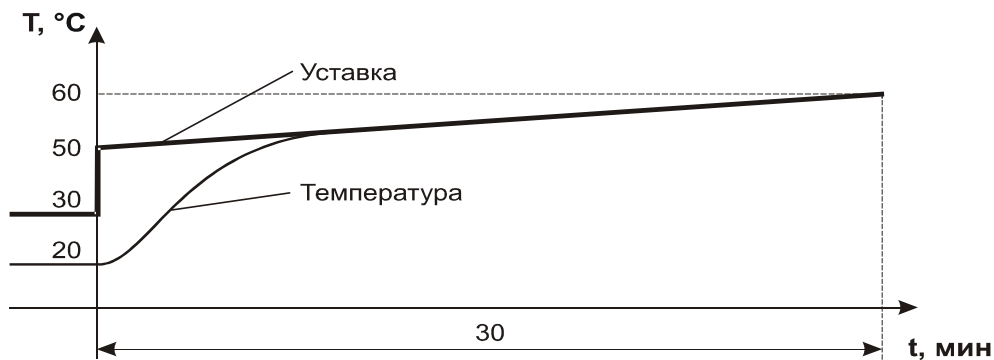


Рисунок 6.7 – Пример изменения технологического процесса на начальном участке программы

- б) Если параметры первого шага задать следующим образом:  $bc = 1$ ,  $SP$  – произвольное значение,  $t_0 = 30$ ,  $P_0 = 60$ , то характер изменения уставки и примерный вид изменения температуры будут соответствовать рисунку 6.8.

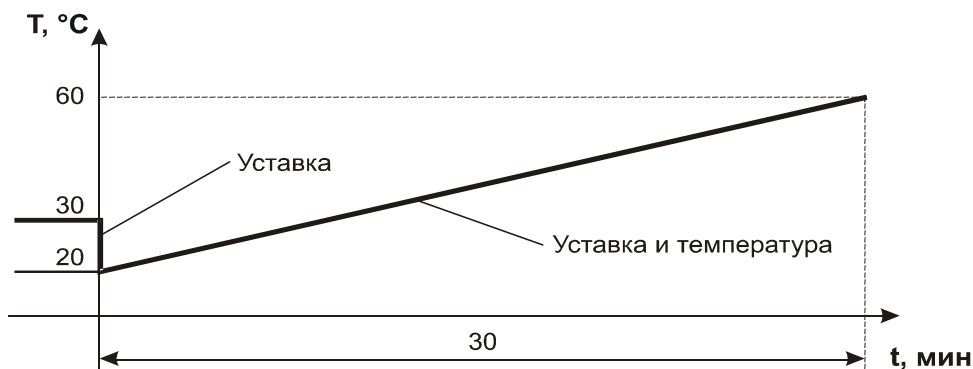


Рисунок 6.8 – Пример изменения технологического процесса на участке программы

- в) Если параметры первого шага задать следующим образом:  $bc = 2$ ,  $SP$  – произвольное значение,  $t_0 = 30$ ,  $P_0 = 60$ , то характер изменения уставки и примерный вид изменения температуры будут соответствовать рисунку 6.9.

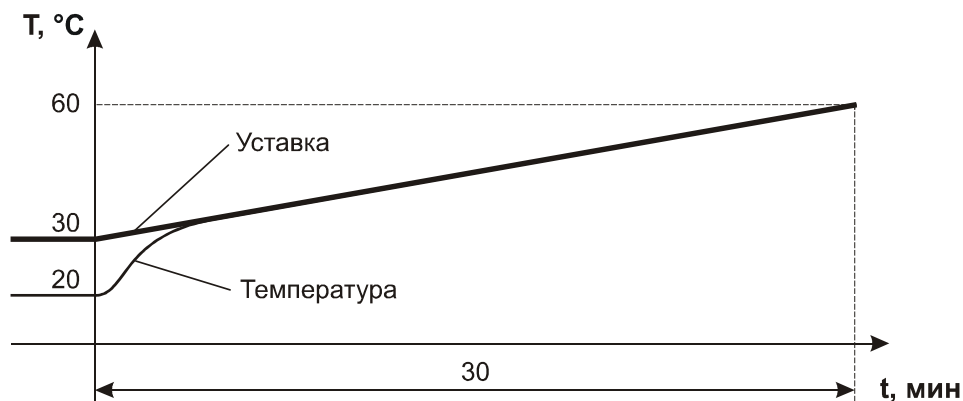


Рисунок 6.9 – Вид изменения температуры на участке программы

- г) Если на первом шаге требуется, чтобы температура увеличивалась со скоростью  $V=1\text{ }^\circ\text{C} / 3\text{ мин}$  (т.е как на рисунке 6.6.а) от измеренного значения  $T_{изм}$  до  $60\text{ }^\circ\text{C}$  необходимо задавать параметры первого шага следующим образом:
- $bc = 3$ ;

- параметр **SP** задать так, чтобы его значение было меньше или равно минимально возможному (по условиям технологического процесса) значению температуры (см. таблицу 3.2). В рассматриваемом примере достаточно принять **SP = 10**;
- **P0 = 60**;
- значение параметра **t0** следует определить по формуле для скорости, приведенной в таблице 3.2, а именно:

$$t_0 = (P_0 - SP) / V = (60 - 10) \cdot 3 = 150$$

При таком задании параметров реальная длительность первого шага программы составит 120 минут, характер изменения уставки и примерный вид изменения температуры будут соответствовать рисунку 6.10.

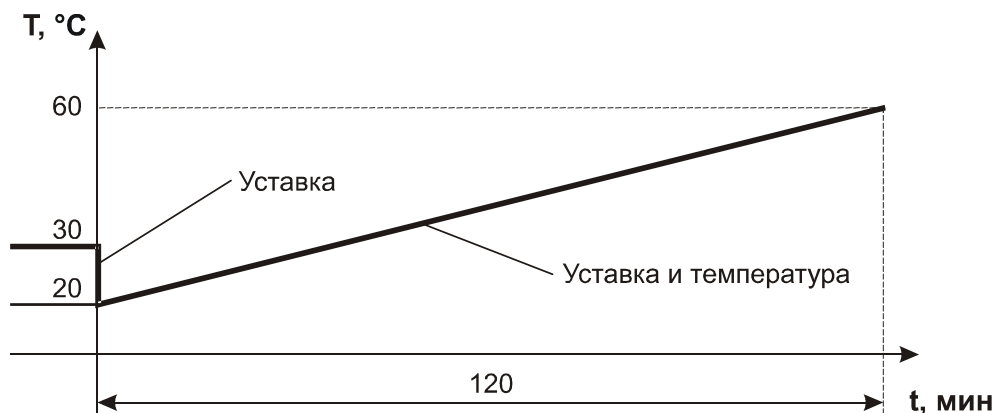


Рисунок 6.10 – Вид изменения температуры на участке программы

- д) Если для первого шага задать **bc = 4**, а все остальные параметры как в случае г), т.е. **SP = 10**, **t0 = 150**, **P0 = 60**, то реальная длительность первого шага программы составит 90 минут, а характер изменения уставки и примерный вид изменения температуры будут соответствовать рисунку 6.11.

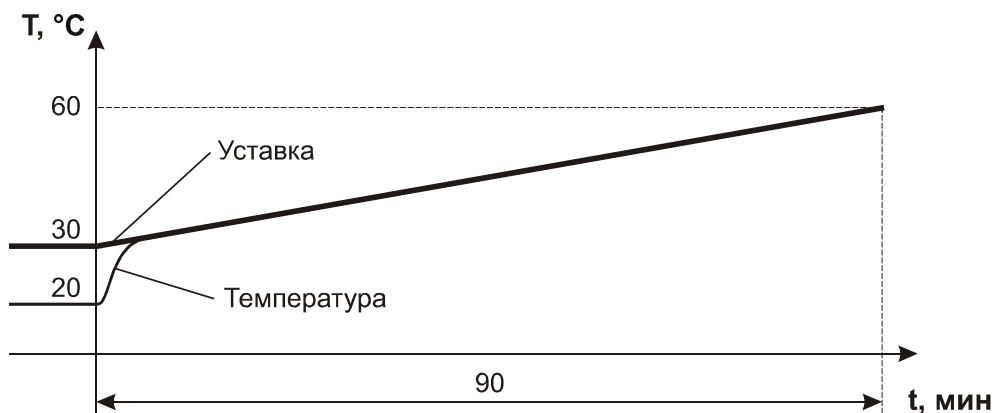


Рисунок 6.11 – Вид изменения температуры на участке программы

## 7 Порядок применения приборов серии МЕТАКОН в опасном производстве

7.1 Регуляторы **МЕТАКОН-613** при совместном использовании с сертифицированными барьерами искрозащиты, монтируемые в монтажном шкафу за пределами опасной зоны, в соответствии с ГОСТ 30852.10-2002, относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы II по ГОСТ 30852.0-2002 с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» подгруппы IIС и имеет маркировку взрывозащиты в зависимости от типа применяемого барьера искробезопасности, например [Exia]IIС ( [Exia]IIB, [Exia]IIA).

7.2 Типы барьеров безопасности, применяемые во входных (выходных) цепях регуляторов, представлены в таблицах 7.1 и 7.2:

Таблица 7.1.

Типы барьеров безопасности	Изготовитель	Маркировка зрывозащиты
НБИ, БИА-101, БИА-102, БИА-103, БИ, БИ-006, БИ-003, БИ-004, БИ-006-1, БИ-007, ЛПА-042, ЛПА-140, ЛПА-141	ООО «Ленпромавтоматика», г. Санк-Петербург	[Exib]IIС, [Exib]IIB, [Exia]IIB, [Exia]IIС
Серия барьеров Корунд-Мxxx	ООО «Стэнли комплект» г.Москва	[Exib]IIС, [Exib]IIB, [Exia]IIB, [Exia]IIС
Серия РИФ	ООО «Теплоприбор-Юнит», г. Челябинск	[Exib]IIС, [Exib]IIB, [Exia]IIB, [Exia]IIС, [Exia]IIA, [Exib]IIA
Искра	ООО ПО «ОВЕН», г.Москва	[Exia]IIС

Параметры внешних искробезопасных электрических цепей пассивных барьеров искробезопасности ООО «ЛенПромАвтоматика», приведены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1

Изделие	Тип защищаемого канала	Маркировка взрывозащиты	Максимальные параметры внешних искробезопасных электрических цепей						Примечание
			U <sub>0</sub> , В	I <sub>0</sub> , мА	C <sub>0</sub> , мкФ	L <sub>0</sub> , мГн	P <sub>0</sub> , Вт	U <sub>m</sub> , В	
<b>БИ-001</b>	Терморезисторы, термомпары	[Ex ib] IIС	1	200	1	1	0,05	250	R плеча- не более 19 Ом Δ R плеч-не более 0,04 Ом.
<b>БИ-003</b>	Терморезисторы, термомпары	[Ex ib] IIС	1	200	1	1	0,05	250	R плеча — не более 19,0 Ом.
<b>БИ-004</b>	Терморезисторы, термомпары	[Ex ib] IIС	3	200	1	1	0,15	250	R плеча — 27,0 Ом.
<b>БИ-005</b>	Дискретные цепи	[Ex ib] IIС	12	50	0,5	1	0,6	250	Возможность питания активных датчиков,

									напряжение питания барьера искробезопасности — 12 В.
<b>БИ-006</b>	Токовый 0...20 мА (4...20 мА)	[Ex ib] ПВ	36	40	0,1	1	1,44	250	Падение напряжения при токе 20 мА — не более 3,5 В.
<b>БИ-006-01</b>	Токовый 0...20 мА (4...20 мА)	[Ex ib] ПС	24	40	0,08	1	0,96	250	Падение напряжения при токе 20 мА — не более 3,5 В.
<b>БИ-007</b>	Дискретные цепи	[Ex ib] ПС	24	24	0,09	10	0,58	250	Напряжение питания барьера искробезопасности — 24 В.
<b>ЛПА-042</b>	Токовый 0...20 мА (4...20 мА) Дискретные цепи	[Ex ib] ПС	25,2	40	0,09	12	1,01	250	Напряжение питания барьера искробезопасности — 24 В (23..30 В) Максимальный ток потребления — 5 мА.

Параметры внешних искробезопасных электрических цепей пассивных барьеров искробезопасности ООО «Теплоприбор-Юнит», г. Челябинск, приведены в таблице 7.2.2.

Таблица 7.2.2

	РИФ-П1111	РИФ-П1112	РИФ-П1113	РИФ-П2112	РИФ-П1141	РИФ-П1142
<b>типы датчиков</b>	ТП изолированный холодный спай	ТС 4-х проводная	ТС 3-х проводная	ТП неизолированный холодный спай	RS-485	RS-422
<b>дополнительное применение</b>	ТС 2-х проводная напряжение -700 ... +700 мВ		ТП изолированный холодный спай	-	напряжение -12 ... +12 В	то же, что П1141, только 2 канала. Потенциометры, реостатные датчики положения
<b>параметры входных сигналов</b>	0-2 мА 0-0,7 В	0-2 мА 0-0,7 В	0-2 мА 0-0,7 В	0-2 мА 0-0,7 В	0-20 мА 0-12 В	0-20 мА 0-12 В
<b>кол-во каналов</b>	1	1	1	2	1	2
<b>маркировка по взрывозащите</b>	[Exia]  C [Exia]  B	[Exia]  C [Exia]  B	[Exia]  C [Exia]  B	[Exia]  C [Exia]  B	[Exia]  C [Exia]  B	[Exia]  C [Exia]  B
<b>погрешность передачи токового сигнала</b>	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
<b>проходное сопротивление ветви</b>	16,5 Ом	16,5 Ом	12,5 Ом	16,5 Ом	100 Ом	100 Ом
<b>максимальное входное напряжение, Um</b>	250 В	250 В	250 В	250 В	250 В	250 В
<b>максимальное выходное напряжение, Uo</b>	4,5 В	4,5 В	4,5 В	4,5 В	14 В	14 В
<b>максимальный выходной ток, Io</b>	395 мА	395 мА	590 мА	395 мА	170 мА	170 мА
<b>максимальная выходная мощность, Po</b>	0,44 Вт	0,44 Вт	0,66 Вт	0,44 Вт	0,60 Вт	0,60 Вт
<b>внешняя ёмкость, Co</b>	[Exia]  C - 15 мкФ [Exia]  B - 90 мкФ	[Exia]  C - 15 мкФ [Exia]  B - 90 мкФ	[Exia]  C - 10 мкФ [Exia]  B - 80 мкФ	[Exia]  C - 15 мкФ [Exia]  B - 90 мкФ	[Exia]  C - 0,45 мкФ [Exia]  B - 4 мкФ	[Exia]  C - 0,45 мкФ [Exia]  B - 4 мкФ
<b>внешняя индуктивность, Lo</b>	[Exia]  C - 0,36 мГн [Exia]  B - 1,6 мГн	[Exia]  C - 0,36 мГн [Exia]  B - 1,6 мГн	[Exia]  C - 0,17 мГн [Exia]  B - 0,75 мГн	[Exia]  C - 0,36 мГн [Exia]  B - 1,6 мГн	[Exia]  C - 1,2 мГн [Exia]  B - 6,5 мГн	[Exia]  C - 1,2 мГн [Exia]  B - 6,5 мГн
<b>температура влажность</b>	-50 ... +60°C 98% при 35°C	-50 ... +60°C 98% при 35°C	-50 ... +60°C 98% при 35°C	-50 ... +60°C 98% при 35°C	-50 ... +60°C 98% при 35°C	-50 ... +60°C 98% при 35°C
<b>степень защиты корпуса</b>	IP30 N2, T3	IP30 N2, T3	IP30 N2, T3	IP30 N2, T3	IP30 N2, T3	IP30 N2, T3
<b>габаритные размеры: -DIN-рейка -шина заземления</b>	12,5x99x114,5 мм 20x77x107 мм	17,5x99x114,5 мм 20x77x107 мм	12,5x99x114,5 мм 20x77x107 мм	12,5x99x114,5 мм 20x77x107 мм	12,5x99x114,5 мм 20x77x107 мм	17,5x99x114,5 мм 20x77x107 мм
<b>монтаж</b>	DIN-рейка или шина заземления по выбору	DIN-рейка или шина заземления по выбору	DIN-рейка или шина заземления по выбору	DIN-рейка или шина заземления по выбору	DIN-рейка или шина заземления по выбору	DIN-рейка или шина заземления по выбору
<b>масса</b>	135 гр.	135 гр.	135 гр.	135 гр.	135 гр.	135 гр.
<b>особенности</b>	для DIN-исполнения клеммы подключения разъемные	для DIN-исполнения клеммы подключения разъемные	для DIN-исполнения клеммы подключения разъемные; разность	для DIN-исполнения клеммы подключения разъемные	для DIN-исполнения клеммы подключения разъемные	для DIN-исполнения клеммы подключения разъемные

Барьеры искробезопасности других фирм имеют аналогичные параметры и поставляются в комплекте с документацией на них.

7.3 Регуляторы **МЕТАКОН** устанавливаются на передней панели электротехнического шкафа, устанавливаемого вне взрывоопасной зоны. На задней панели установлены барьеры безопасности. Электропитание регуляторов осуществляется от сетевого понижающего трансформатора, удовлетворяющего требованиям ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11-99).

Связь взрывозащищенного электрооборудования с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь i" с регуляторами, расположенными вне взрывоопасной зоны, осуществляется через барьеры безопасности, сертифицированные в установленном порядке, типы которых указаны в таблице 7.1, 7.2.

Подробное описание связи взрывозащищенного электрооборудования с регуляторами, расположенными вне взрывоопасной зоны, приведено в эксплуатационной документации изготовителя.

7.4 Питание регуляторов **МЕТАКОН-613** осуществляется от сети переменного тока с частотой  $(50 \pm 1)$  Гц и напряжением  $U_m$  .....  $(220 \pm^{22}_{33})$  В.

Электрические параметры искробезопасной цепи прибора зависят от типа применяемого барьера искробезопасности. Например:

Для барьера искробезопасности БИ-003 с маркировкой взрывозащиты [Exib]IIС максимальные параметры внешних искробезопасных электрических цепей не должны превышать следующих значений:

- максимальное выходное напряжение  $U_0$ , В..... 1,0;
- максимальный выходной ток  $I_0$ , мА ..... 200;
- максимальная выходная мощность  $P_0$ , Вт ..... 0,05;
- максимальная внешняя емкость  $C_0$ , мкФ ..... 1,0;
- максимальная внешняя индуктивность  $L_0$ , мГн..... 1,0.

Для барьера искробезопасности БИ-007 с маркировкой взрывозащиты [Exib]IIС максимальные параметры внешних искробезопасных электрических цепей не должны превышать следующих значений:

- максимальное выходное напряжение  $U_0$ , В..... 24;
- максимальный выходной ток  $I_0$ , мА ..... 24;
- максимальная выходная мощность  $P_0$ , Вт ..... 0,5;
- максимальная внешняя емкость  $C_0$ , мкФ ..... 0,09;
- максимальная внешняя индуктивность  $L_0$ , мГн..... 10;

Параметры искробезопасных цепей берутся из документации на применяемые барьеры искробезопасности имеющие сертификат соответствия Регламенту для приборов категории Ex.

7.5 Регуляторы серии **МЕТАКОН-613** могут использоваться в опасном производстве в соответствии с «Условиями применения»:

- 1 Регуляторы серии **МЕТАКОН-613** применяемых совместно в барьерами искрозащиты устанавливаются за пределами опасных зон.
- 2 Область применения регуляторов серии **МЕТАКОН-613** совместно в барьерами искрозащиты согласно маркировке взрывозащиты и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования, расположенного вне взрывоопасной зоны и связанного искробезопасными электрическими внешними цепями с электрическими устройствами, установленными в опасных зонах.
- 3 Безопасная эксплуатация приборов обеспечивается за счет применения максимальной токовой защиты цепей питания и гальванической развязки входных цепей.

4 Электрическая схема подключения барьеров искробезопасности к регуляторам серии **МЕТАКОН-613** совместно с барьерами искрозащиты приведена на рисунке 7.5.

5 Корпуса всех устройств должны быть заземлены.

7.6 Использование регуляторов совместно с барьерами искрозащиты по назначению при работе в опасном производстве

7.6.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током регуляторы соответствуют классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

7.6.2 Барьеры искробезопасности подключаются согласно маркировке при отключенном напряжении питания.

7.6.3 При эксплуатации регуляторов необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и «Правил устройства электроустановок. ПУЭ», утвержденных Госэнергонадзором, а также руководствоваться указаниями инструкций по технике безопасности, действующих на объектах эксплуатации регуляторов.

7.6.4 Обеспечение взрывозащиты (искробезопасности) регуляторов, применяемых совместно с барьерами искрозащиты

Искробезопасность входных (выходных) электрических цепей достигается за счет ограничения тока и напряжения до искробезопасных значений по ГОСТ 30852.10-2002.

Питание регуляторов осуществляется от сети ~220 В, гальваническая изоляция всех цепей прибора осуществляется трансформатором линейного блока питания внутри прибора. Электрическая прочность изоляции обмоток трансформатора выдерживает испытание переменным током напряжением 3000 В по ГОСТ 30852.10-2002.

Первичная обмотка сетевого трансформатора и искрозащитные элементы барьеров защищены плавкими предохранителями. Во внешней цепи питания прибора рекомендуется установить тумблер SMST-202-2A1 (250 В, 1А) или другой с аналогичными характеристиками, обеспечивающий подключение/отключение его от сети, и быстродействующий плавкий предохранитель типа ВПБ6-14 или предохранитель другого типа с аналогичными номинальными характеристиками на номинальный ток 0,5 А.

Цифровые цепи связи АЦП с микропроцессорным блоком выполнены с применением оптоэлектронных элементов. Цепи внешнего интерфейса, а также цепи исполнительных реле не имеют гальванических связей с искробезопасными цепями Приборов.

7.6.5 Монтаж приборов с барьерами искробезопасности на опасных объектах

Проведение монтажных работ приборов и оборудования, их обслуживания во взрывоопасных зонах, производят в соответствии с требованиями ПТЭ и ПТБ в том числе главы ЭЗ.2 «Электроустановки во взрывоопасных зонах», действующих строительных норм (СНиП), правил министерств и ведомств, а также инструкций заводов-изготовителей взрывозащищенного электрооборудования.

К проведению работ по монтажу, пусконаладочным работам и демонтажу приборов и оборудования допускается персонал:

- имеющий право на выполнение данного вида работ на опасных объектах;
- допущенный к проведению работ на электроустановках с напряжением до 1000 В;
- знакомый с документацией на приборы и оборудование, используемое при проведении работ.



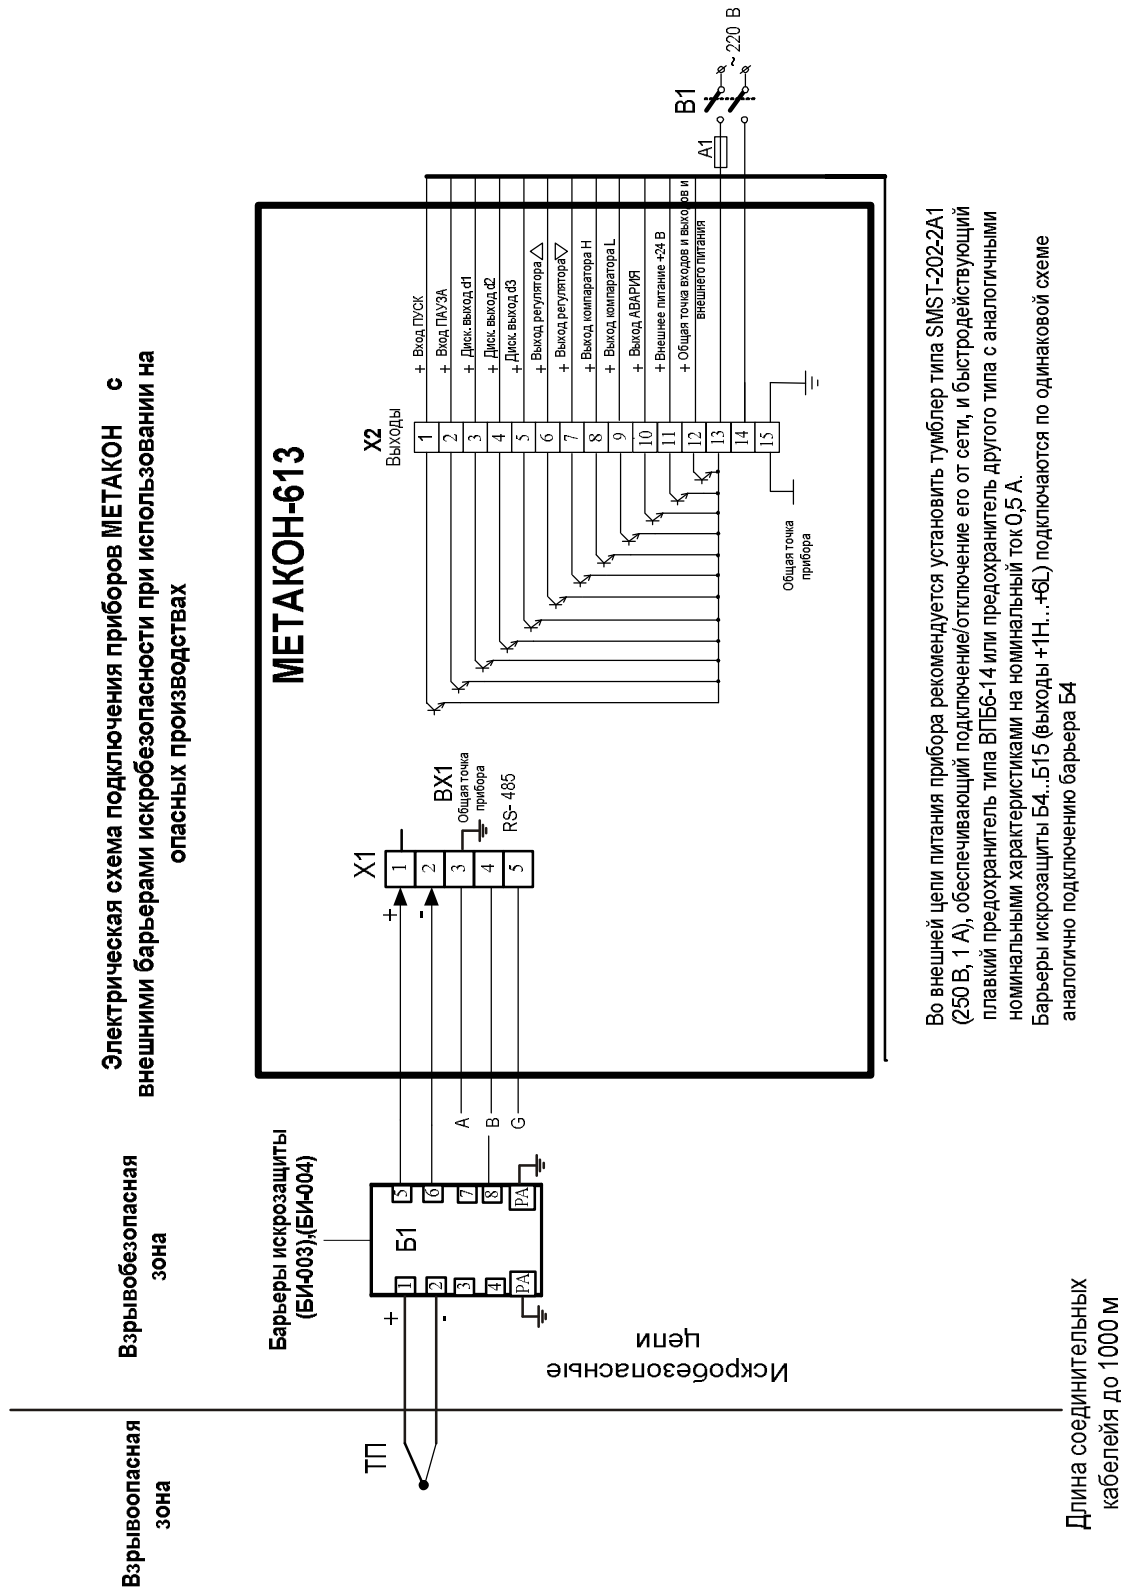


Рисунок 7.11 – Базовая электрическая схема подключения регуляторов серии **МЕТАКОН-613** при использовании в опасных производствах

## 8 Техническое обслуживание прибора

### 8.1 Общие указания

Для прибора установлено ежемесячное обслуживание и обслуживание при проведении поверки.

Ежемесячное техническое обслуживание прибора состоит в контроле крепления прибора, контроле электрических соединений, удаления пыли с корпуса прибора, удаления с помощью смоченного в спирте тампона загрязнений с передней панели.

### 8.2 Указание мер безопасности

По способу защиты человека от поражения электрическим током приборы соответствуют классу II по ГОСТ 12.2.007.0.

Подключения и ремонтные работы, а также все виды технического обслуживания производятся при отключенном напряжении питания.

При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

 **Внимание! Запрещается эксплуатировать прибор вынутым из корпуса!**

## 9 Возможные неисправности и меры по их устранению

№	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
1	На измерительном индикаторе высвечивается сообщение <b>Err</b> . Прибор функционирует	Аварийная ситуация (см. п. 3.5.3)	Устранить возможный обрыв входных цепей, неисправность датчика, устранить причину выхода за границы диапазона. Перевести прибор в режим, установленный до возникновения аварийной ситуации
2	На измерительном индикаторе высвечивается сообщение <b>Er.FI</b> . Прибор не функционирует	Сбой энергонезависимой памяти в результате прохождения очень сильной электромагнитной помехи. Целостность данных нарушена. Аварийная ситуация (см. п. 3.5.3)	Нажать на передней панели любую кнопку. Если прибор начал работать, провести конфигурирование согласно п. 5.2 Если прибор не заработал, запросить у предприятия-изготовителя «Методику калибровки прибора» и произвести его калибровку затем конфигурирование, согласно п.5.2. Если прибор не заработал – ремонт на предприятии-изготовителе
3	На индикаторе высвечивается сообщение <b>AdC.E</b> или <b>CJU.E</b> . Прибор не функционирует	Выход из строя измерительной части прибора	Ремонт силами предприятия-изготовителя
4	Метрологические характеристики не соответствуют заявленным в п. 2.1	Неопознанное нарушение калибровки	Запросить у предприятия-изготовителя «Методику калибровки прибора» и произвести его калибровку
5	Не работают выходные ключи	Выход из строя выходного ключа в результате неправильного подключения или короткого замыкания	Произвести проверку работы выходов (см. Приложение 1 – Методика поверки прибора). Если неисправность подтверждается – ремонт силами предприятия-изготовителя
6	Неправильные показания прибора, несмотря на проведенную поверку	Неправильно установлен тип входного сигнала	Произвести конфигурирование прибора согласно п. 5.2

**⚠ Внимание! Методика калибровки прибора и право проведения калибровки предоставляются только тем предприятиям, которые имеют в своем составе соответствующим образом аккредитованные метрологические службы.**

Работы по калибровке должны оформляться соответствующим Актом.

Попытка несанкционированного проведения калибровки (отсутствие соответствующего Акта) обнаруживается предприятием-изготовителем и является основанием для снятия прибора с гарантийного обслуживания.

## 10 Правила транспортирования и хранения

Прибор должен транспортироваться в условиях, не превышающих заданных предельных условий:

- температура окружающего воздуха от минус 55 до плюс 70 °С;
- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 °С.

Прибор должен транспортироваться железнодорожным или автомобильным видами транспорта в транспортной таре при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. Не допускается кантовка и бросание прибора.

Прибор должен храниться в складских помещениях потребителя и поставщика в картонных коробках в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от 0 до 50 °С ;
- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 °С.
- воздух помещения не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

## **11 Гарантии изготовителя**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых образцов прибора всем требованиям ТУ на них при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Длительность гарантийного срока устанавливается равной 36 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты отгрузки (продажи) прибора. Документом, подтверждающим гарантию, является формуляр с отметкой предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок продлевается на время подачи и рассмотрения рекламации, а также на время проведения гарантийного ремонта силами изготовителя в период гарантийного срока.

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 603107, Нижний Новгород, а/я 21,  
тел./факс: (831) 260-13-08 (многоканальный).

## Регуляторы микропроцессорные измерительные МЕТАКОН Методика поверки ПИМФ.421243.010 МП

Настоящая методика составлена с учетом требований РМГ 51 и устанавливает методику первичной, периодической и внеочередной поверки Регуляторов микропроцессорных измерительных МЕТАКОН, выпускаемых по техническим условиям ПИМФ.421243.010 ТУ, а также объем, условия поверки и подготовку к ней.

Настоящая методика распространяется на Регуляторы микропроцессорные измерительные серии МЕТАКОН (далее приборы):

- Регуляторы микропроцессорные измерительные МЕТАКОН-613-Т-Х;
- Регуляторы микропроцессорные измерительные МЕТАКОН-614-Т-Х.

При выпуске приборов на предприятии-изготовителе и после ремонта проводят первичную поверку.

Первичной поверке подлежит каждый прибор.

Интервал между поверками 2 года.

Периодической поверке подлежат приборы, находящиеся в эксплуатации или на хранении по истечении интервала между поверками.

Внеочередную поверку проводят при эксплуатации приборы в случае:

- повреждения одноразовой гарантийной наклейки контроля вскрытия и в случае утраты формуляра;
- ввода в эксплуатацию прибора после длительного хранения (более одного интервала между поверками);
- при известном или предполагаемом ударном воздействии на прибор или неудовлетворительной его работе;
- продажи (отправки) потребителю прибора, не реализованного по истечении срока, равного одному интервалу между поверками.

### А.1 Нормативные ссылки

В настоящей методике использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 6651-2009 Термопреобразователи сопротивления из платины, меди, и никеля. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 8.585-2001 Термомпары. Номинальные статические характеристики преобразования.

ГОСТ Р 52319-2005 Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1 Общие требования.

РМГ 51-2002 Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения.

ПР 50.2.006-94 Порядок проведения поверки средств измерений.

### А.2 Операции поверки

А.2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице А.2.1 (знак "+" обозначает необходимость проведения операции).

Таблица А.2.1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Операции	
		первичная поверка	периодическая поверка
1 Внешний осмотр	А.6.1	+	+
2 Опробование	А.6.2	+	+
3 Определение метрологических характеристик	А.6.3	+	+

А.2.2 При получении отрицательного результата в процессе выполнения любой из операций поверки прибор бракуют и его поверку прекращают. После устранения недостатков, вызвавших отрицательный результат, прибор вновь представляют на поверку.

### А.3 Средства поверки

Перечень средств поверки, используемых при поверке, приведен в таблице А.3.

Таблица А.3 – Перечень средств поверки

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип основного и вспомогательного средства поверки Основные технические характеристики средства поверки
А.6.3.1.1, А.6.3.1.2	Калибратор электрических сигналов СА51: (0...25) мА, (-75...+150) мВ Основная погрешность $\pm 0,03$ %
	Термометр лабораторный ТЛ-4 (0...50) °С. Основная погрешность, не более 0,2°С
	Термопара ХА (К) 1 класса
	Мультиметр МУ 64 (0...36) В. Основная погрешность $\pm 1$ %
	Гигрометр психрометрический ВИТ-2: Относительная влажность до 95 % Основная погрешность $\pm 7$ %
	Вспомогательное оборудование: 1 Источник постоянного напряжения НУ3003 – диапазон выходного напряжения (0...30) В. 2 Резистор С2-33Н-0,125-200 Ом $\pm 5$ %.

Примечание:

- 1 Вместо указанных в таблице А.3 средств поверки разрешается применять другие средства поверки, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.
- 2 Все средства измерений, используемые при поверке, должны быть поверены в соответствии с требованиями ПР 50.2.006.

### А.4 Требования безопасности

При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные ГОСТ Р 52319, указания по безопасности, изложенные в Руководстве по эксплуатации на приборы, применяемые средства измерений и вспомогательное оборудование.

### А.5 Условия поверки и подготовка к ней

А.5.1 Поверка приборов должна проводиться при нормальных условиях:

- температура окружающего воздуха (23±5) °С;
- относительная влажность от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа;
- напряжение питания (220±22) В;
- сопротивление нагрузки (200±10) Ом;
- отсутствие внешних электрических и магнитных полей, влияющих на работу приборов.

A.5.2 Перед началом поверки поверитель должен изучить следующие документы:

- Регуляторы микропроцессорные измерительные МЕТАКОН. Руководство по эксплуатации ПИМФ.421243.045 РЭ (613-Т-Х), ПИМФ.421243.045-01 РЭ (614-Т-Х).
- Инструкции по эксплуатации на СИ и оборудование, используемых при поверке;
- Инструкцию и правила техники безопасности.

A.5.3 До начала поверки СИ и оборудование, используемые при поверке, должны быть в работе в течение времени самопрогрева, указанного в документации на них.

## A.6 Проведение поверки

### A.6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре проверяется:

- соответствие комплектности прибора формуляру на прибор;
- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие коррозии на клеммах (при необходимости клеммы зачистить).

### A.6.2 Опробование приборов

Опробование приборов серии **МЕТАКОН** предусматривает тестовую проверку работоспособности приборов в режиме *конфигурирования*, по примеру настройки прибора приведенной в Руководстве по эксплуатации раздел 6 «Руководства...».

### A.6.3 Определение метрологических характеристик

#### A.6.3.1 Поверка приборов МЕТАКОН-613-Т, 614 -Т модификаций (ТП, 0/20 )

##### A.6.3.1.1 Определение основной приведенной погрешности по напряжению и току

Поверка прибора проводится путем подачи расчетных значений контрольных точек напряжений и токов, взятых из таблицы А.6.3.1 для каждой конкретной модификации прибора, от калибратора электрических сигналов на входы прибора, фиксации измеренных значений на индикаторе прибора и сравнении измеренных величин с расчетными значениями напряжений и токов.

Порядок проведения поверки:

1 Войти в режим *поверка* прибора, для этого необходимо произвести следующие действия:

- в исходном состоянии (после подачи питания) нажать на передней панели поверяемого прибора одновременно кнопки ▲ и ▼, на нижнем индикаторе загорается символ **--**;
- последовательным нажатием любой из кнопок ▲ или ▼ установить на верхнем индикаторе сообщение **Prob**;
- нажать кнопку **ВВОД**.

2 Подключить прибор для проведения поверки по схеме, приведенной на рисунке А.6.3.1. Конкретные номера контактов клеммных соединителей для каждого типа прибора и проверяемого канала берутся из электрических схем подключения из «Руководства ...» на каждый конкретный проверяемый прибор.



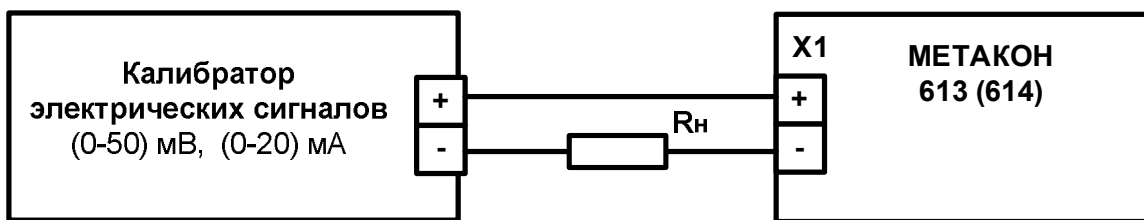


Рисунок А.6.3.1 – Схема подключения приборов мод. **МЕТАКОН-613 (614)-Т-Х** для проведения поверки по сигналам напряжения и тока

4 Выбрать проверяемый параметр нажатием кнопки **ПАРАМЕТР** – установить на нижнем индикаторе символы **1.U** (**ВХОД 1**).

5 Последовательно подать на **ВХОД 1** шесть значений контрольных сигналов из таблицы А.6.3.1 и зафиксировать на цифровом индикаторе прибора измеренные значения напряжения.

Таблица А.6.3.1 – Расчетные контрольные точки и нормирующие значения для поверки прибора

Модификации прибора	$U_{\text{норм}}$	Расчетные точки контрольных сигналов					
		1	2	3	4	5	6
<b>Метакон-613 (614) -Т-ТП-Х</b>	50 мВ	0 мВ	10 мВ	20 мВ	30 мВ	40 мВ	50 мВ
Модификации прибора	$I_{\text{норм}}$	1	2	3	4	5	6
<b>Метакон-614 (614) -Т-0/20-Х</b>	20 мА	0 мА	4 мА	8 мА	12 мА	16 мА	20 мА

6 Для каждого измеренного значения контрольного сигнала рассчитать основную допустимую приведенную погрешность прибора  $\delta_{\text{осн}}$  по формулам (А.1, А.2):

$$\delta_{\text{осн}} = 100 \cdot (U_{\text{пр}} - U_0) / U_{\text{норм}}, \quad (\text{А.1})$$

где:  $\delta_{\text{осн}}$  – основная приведенная погрешность измерения прибора, %;

$U_{\text{пр}}$  – измеренное значение напряжения, отображаемое на верхнем индикаторе прибора, мВ, В;

$U_0$  – расчетное значение напряжения взятое из таблицы А.6.3.1 и установленное на выходе калибратора электрических сигналов, мВ, В, мА;

$U_{\text{норм}}$  – нормирующее значение, равное диапазону входного сигнала из таблицы А. 6.3.1, мВ, В.

$$\delta_{\text{осн}} (\%) = 100 \cdot (I_{\text{пр}} - I_0) / I_{\text{норм}}, \quad (\text{А.2})$$

где:  $\delta_{\text{осн}}$  – основная приведенная погрешность измерения прибора, %;

$I_{\text{пр}}$  – измеренное значение тока, отображаемое на верхнем индикаторе прибора, мА;

$I_0$  – расчетное значение тока взятое из таблицы А.6.3.1 и установленное на выходе калибратора электрических сигналов, мА;

$I_{\text{норм}}$  – нормирующее значение, равное диапазону входного сигнала из таблицы А. 6.3.1, мА.

Прибор считается выдержавшим поверку метрологических характеристик по п. А.6.3.1.1, если значения основной погрешности в контрольных точках находится в пределах  $\pm 0,1 \%$ .

При отрицательных результатах поверки прибор в обращение не допускается (бракуется) и отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель.

#### А.6.3.1.2 Определение погрешности компенсации термо-ЭДС холодного спая

Поверяются только приборы **МЕТАКОН 613 (614) –Т – мод. ТП**.

Поверка производится путем измерения температуры с помощью термопары ТХА тип (К), рабочий спай которой расположен при нормальных условиях, и сравнения результатов измерения с показаниями контрольного термометра.

Порядок проведения поверки:

1 Подключить поверяемый прибор по схеме, приведенной на рисунке А.6.3.1.2.

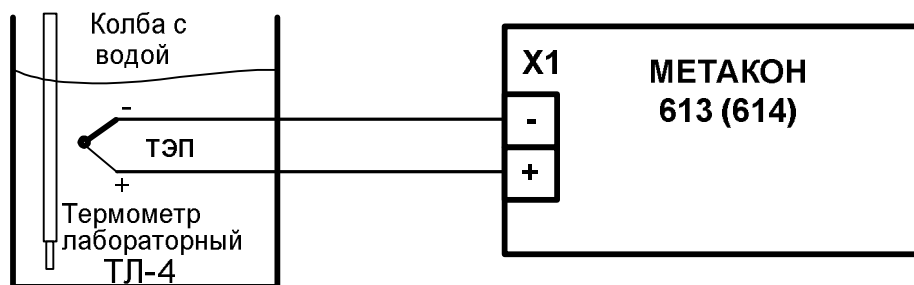


Рисунок А.6.3.1.2 – Схема подключения приборов мод.МЕТАКОН-613 (614)-Т-ТП для проверки погрешности компенсации влияния температуры холодных спаев.

2 Войти в режим измерения температуры переключением кнопки **ПАРАМЕТР** – установить на нижнем индикаторе прибора символ **dt**.

3 Поместить подключенную к прибору термопару и контрольный термометр в сосуд с водой и сделать выдержку в течение 15 мин.

4 Зафиксировать измеренное значение  $T_{\text{изм}}$  температуры на верхнем индикаторе прибора и  $T_0$  температуру на контрольном термометре.

5 Провести оценку показаний температуры контрольного термометра и измеренных показаний прибора, сделав расчет по формуле (А.3):

$$| T_{\text{изм}} - T_0 | \leq 1 \text{ } ^\circ\text{C} \quad (\text{А.3})$$

где  $T_{\text{изм}}$  – измеренное прибором значение температуры,  $^\circ\text{C}$ ;

$T_0$  – температура на контрольном термометре,  $^\circ\text{C}$ .

Прибор считать выдержавшим проверку по п. А. 6.3.1.2, если показания прибора находятся в интервале от  $(T_0 - 1) \text{ } ^\circ\text{C}$  до  $(T_0 + 1) \text{ } ^\circ\text{C}$  (где  $T_0$  – показания контрольного термометра, выраженные в  $^\circ\text{C}$ ).

При отрицательных результатах поверки прибор в обращение не допускается (бракуется) и отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель.

6 После завершения поверки для возврата прибора в исходное состояние производятся следующие действия:

- последовательным нажатием кнопки **ПАРАМЕТР** установить на верхнем индикаторе сообщении **End**, нажать кнопку **ВВОД**;
- последовательным нажатием любой из кнопок **▲** или **▼** установить на верхнем индикаторе сообщении **End**, нажать кнопку **ВВОД**.

## А7 Оформление результатов поверки

А7.1 При положительных результатах первичной поверки прибор признается годным к эксплуатации, о чем делается отметка в формуляре на прибор за подписью поверителя. При периодической поверке оформляется свидетельство о поверке в соответствии с ПР 50.2.006. Подпись поверителя заверяется поверительным клеймом.

А7.2. При отрицательных результатах поверки прибор в обращение не допускается (бракуется), на него выдается извещение о непригодности с указанием причин.

