

КРАН ШАРОВОЙ КПР-3

Руководство по эксплуатации v. 2019-11-12 ААК

Область применения

Кран шаровой КПР-3 представляет собой надежную современную конструкцию запорного устройства, с помощью которого можно оперативно перекрывать и регулировать поток рабочей среды в трубопроводе. Благодаря стандарту присоединения ISO 5211 такое оборудование может быть оснащено ручным, пневмо- или электроприводом, при помощи которого и осуществляется управление краном. Запорные устройства данного типа изготавливаются из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и влиянию агрессивных сред, которые могут транспортироваться по трубопроводу.

Шаровые краны КПР-3 широко применяются в системах отопления, водоснабжения и водоотведения для технических и питьевых вод, а также используются в промышленности, на крупных нефтепроводах и газопроводах.

Особенности:

- стандарт присоединения крана к приводу – ISO 5211;
- тип привода – ручной, пневмо- или электропривод;
- возможность применения для загрязненных и вязких сред;
- высокие показатели герметичности;
- отсутствие «застойных» зон и завихрений в корпусе;
- низкий уровень гидравлического сопротивления;
- устойчивость к механическим деформациям;
- простая и надежная конструкция;
- простая установка;
- долгий срок службы.



ISO 5211

Рабочая среда: пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, природный газ, азотная и уксусная кислоты.

Материалы:

- корпуса крана – нержавеющая сталь,
- уплотнения – PTFE.



КПР-3-050

Рабочая температура: -20...+150°C.

Рабочее давление: 0...1,6 МПа.

Присоединение: резьбовое 1/4" ... 4".

Ду, мм: 8...100.

Следует учитывать:

- во избежание «залипания» шара в процессе эксплуатации шарового крана периодически (хотя бы раз в месяц) открывайте или закрывайте его.



КПР-3-050
без привода



КПР-3-050
с ручкой



КПР-3-050
с ППР2-063



КПР-3-050
с ЭПР1-008



КПР-3-050
с ЭПР4-010

МОДИФИКАЦИИ

Модель	Ду, мм	Kv, м ³ /ч	Присоединение	Посадочный размер, мм	Вес, кг
КПР-3-008 GSP	8	10	1/4"	9×9	0,63
КПР-3-010 GSP	10	14	3/8"	9×9	0,61
КПР-3-015 GSP	15	20	1/2"	9×9	0,58
КПР-3-020 GSP	20	38	3/4"	9×9	0,64
КПР-3-025 GSP	25	69	1"	11×11	0,96
КПР-3-032 GSP	32	93	1 1/4"	11×11	1,7
КПР-3-040 GSP	40	144	1 1/2"	14×14	1,95
КПР-3-050 GSP	50	229	2"	14×14	2,56
КПР-3-065 GSP	65	404	2 1/2"	17×17	5,27
КПР-3-080 GSP	80	573	3"	17×17	7,68
КПР-3-100 GSP	100	936	4"	17×17	13,11

Расшифровка обозначения на примере крана КПР-3-008 XYZ:

КПР-3 – модель крана.

008 – Ду, мм (диаметр условного отверстия).

X – присоединение: G – трубная резьба.

Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.

Z – материал уплотнения: Р – PTFE.


ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПРИВОДА ДЛЯ КРАНА КПР-3

Модель крана	Поса- дочный размер, мм	Крутящий момент, Н·м	Модель привода				
			Ручка ПРК2	Пневмоприводы		Электроприводы	
				ППР1	ППР2	ЭПР1	ЭПР4
КПР-3-008	9×9	6	-020-09/129	-032	-032	-003	–
КПР-3-010	9×9	6	-020-09/129	-032	-032	-003	–
КПР-3-015	9×9	6	-020-09/129	-032	-032	-003	–
КПР-3-020	9×9	8	-020-09/129	-032	-032	-003	–
КПР-3-025	11×11	10	-032-11/147	-040	-040	-003	-010
КПР-3-032	11×11	18	-032-11/147	-052	-052	-003	-010
КПР-3-040	14×14	22	-050-14/183	-063	-063	-008	-010
КПР-3-050	14×14	30	-050-14/183	-063	-063	-008	-010
КПР-3-065	17×17	38	-080-17/241	-083	-083	-015	-020
КПР-3-080	17×17	59	-080-17/241	-083	-083	-015	-020
КПР-3-100	17×17	87	-100-17/293	-105	-105	-060	-020

Рекомендуется устанавливать на кран либо соответствующий ему тип привода ППР или ЭПР из таблицы, либо следующий за ним. Для ППР также возможна установка приводов на один или два типоразмера больше名义ального с применением переходников ПП44 и ПП84.


Например, на кран КПР-3-015 можно поставить ППР1-032, а при необходимости (высокое давление среды, срочная замена и т.д.) возможно установить и ППР1-040, -052. Если посадочный размер привода больше посадочного размера крана, то нужно использовать переходник типа «звездочка квадрат» ПП84, при необходимости в комбинации с переходником «квадрат-квадрат» ПП44.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ, РАЗРЕЗ И КОНСТРУКЦИЯ КРАНА

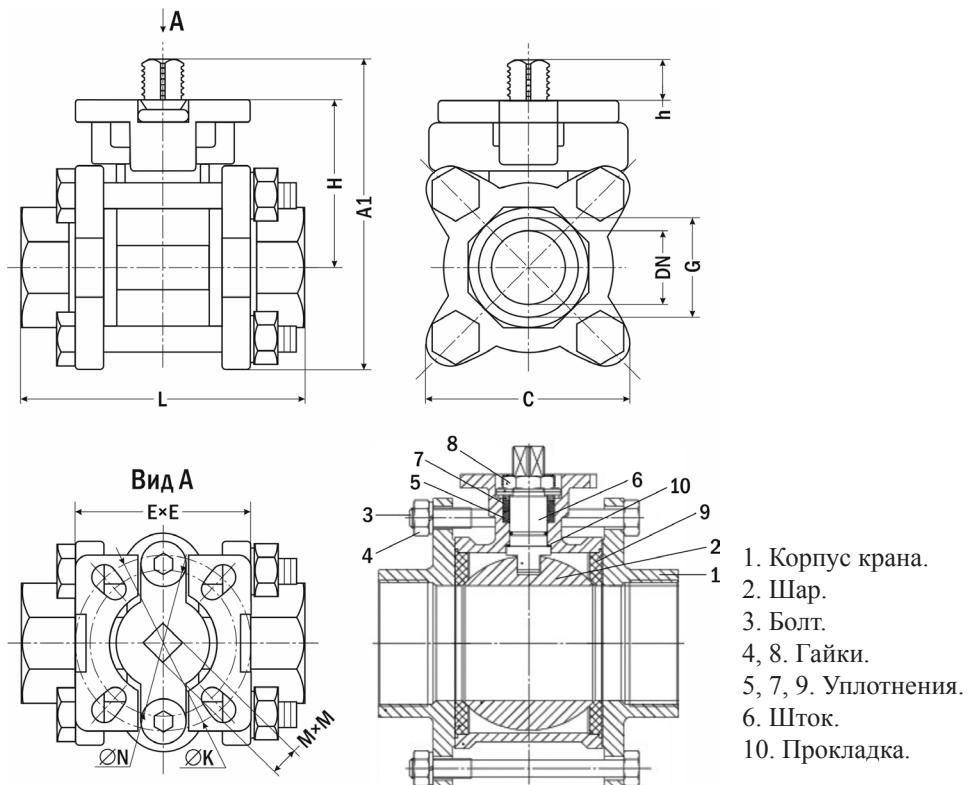

Модель	DN	G	Размеры, мм								
			A1	C	E×E	H	h	L	M×M	ØN	ØK
КПР-3-008	8	1/4"	65	48	42×42	37	9	65	9×9	36 (F03)	42 (F04)
КПР-3-010	10	3/8"	65	48	42×42	37	9	65	9×9	36 (F03)	42 (F04)
КПР-3-015	15	1/2"	74	56	44×44	39	10	75	9×9	36 (F03)	42 (F04)
КПР-3-020	20	5/8"	83	56	44×44	43	14	70	9×9	36 (F03)	42 (F04)
КПР-3-025	25	1"	96	69	50×50	52	14	81	11×11	42 (F04)	50 (F05)
КПР-3-032	32	1 1/4"	114	72	50×50	67	12	98	11×11	42 (F04)	50 (F05)
КПР-3-040	40	1 1/2"	130	82,5	68×68	72	18	111	14×14	50 (F05)	70 (F07)
КПР-3-050	50	2"	141	91	69×69	77	17	126	14×14	50 (F05)	70 (F07)
КПР-3-065	65	2 1/2"	175	117	95×95	95	23	184	17×17	70 (F07)	102 (F10)
КПР-3-080	80	3"	204	144	96×96	110	30	203	17×17	70 (F07)	102 (F10)
КПР-3-100	100	4"	245	222	95×95	125	25	240	17×17	70 (F07)	102 (F10)

МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА

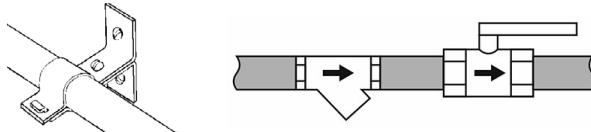

1. До начала монтажа произведите осмотр крана. При обнаружении дефектов и повреждений, полученных в результате неправильных транспортировки или хранения, ввод изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается.
2. Выберите участок трубы, на котором будет установлен шаровой кран. Этот участок должен быть открыт для дальнейшего технического обслуживания крана.
3. Перед монтажом полностью отключите трубопроводную систему от подачи рабочей среды и надежно закрепите трубы с обоих концов крана.
4. Прочистите трубопроводы, т. к. попадание в кран иностранных частиц может привести к выходу его из строя. Перед входным отверстием крана установите фильтр-грязевик типа ФС-У.
5. Шаровые краны устанавливайте соосно с трубопроводом.
6. Краны допускается устанавливать в положении от вертикального до горизонтального. Не допускается установка крана штоком вниз!
7. Устанавливая кран, обращайте внимание на стрелку на его корпусе, которая указывает направление движения потока рабочей среды.
8. При монтаже для дополнительной герметизации резьбового соединения воспользуйтесь фум-лентой или промышленным герметиком, подходящими под конкретные условия эксплуатации крана.
9. После установки шарового крана проверьте герметичность всех выполненных соединений.
10. Не используйте шаровые краны в системах с отличными от указанных в данном паспорте рабочими параметрами.
11. Периодически осматривайте краны на предмет утечки рабочей среды.
12. Если кран практически постоянно работает в каком-то одном положении (закрыт/открыт), то периодически (хотя бы раз в месяц) открывайте/закрывайте его. Это препятствует образованию отложений на поверхности шарообразного запорного элемента и увеличивает срок его службы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

*Данную продукцию Вы можете
приобрести в компании
ООО "МТД проект"
тел.(495)989-22-74
e-mail: info@mtd-proekt.ru*

Кран шаровой
КПР-3 _____,
с приводом _____.

Дата продажи: _____

M. П.